


TransTig 170 TransTig 210

SK

Návod na obsluhu
Prúdový zdroj TIG

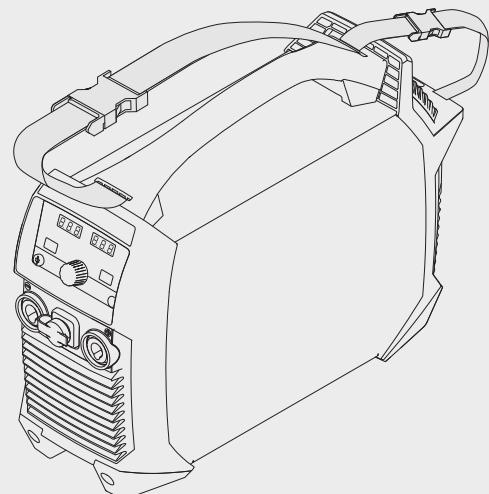

42,0426,0308,SK 008-18022021

Obsah

Bezpečnostné predpisy.....	6
Vysvetlenie bezpečnostných upozornení.....	6
Všeobecne	6
Použitie podľa určenia	7
Okolité podmienky.....	7
Povinnosti prevádzkovateľa	7
Povinnosti personálu.....	7
Sieťová prípojka.....	8
Prúdový chránič.....	8
Vlastná ochrana a ochrana ďalších osôb.....	8
Informácie o hodnotách hlukových emisií.....	9
Nebezpečenstvo spôsobené škodlivými plynmi a parami.....	9
Nebezpečenstvo v dôsledku úletu iskier.....	9
Nebezpečenstvá spôsobené sieťovým a zváracím prúdom	10
Blúdivé zváracie prúdy.....	11
Klasifikácia zariadení podľa EMK	11
Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility	11
Opatrenia v elektromagnetických poliach	12
Mimoriadne nebezpečné miesta.....	12
Požiadavky na ochranný plyn.....	13
Nebezpečenstvo vychádzajúce z fliaš s ochranným plynom.....	13
Nebezpečenstvo v dôsledku unikajúceho ochranného plynu	14
Bezpečnostné opatrenia na mieste nainštalovania a pri preprave.....	14
Bezpečnostné opatrenia v normálnej prevádzke	15
Uvedenie do prevádzky, údržba a renovácia.....	15
Bezpečnostnotechnická kontrola	16
Likvidácia.....	16
Označenie bezpečnosti.....	16
Bezpečnosť dát.....	16
Autorské práva.....	17
Všeobecné informácie	19
Všeobecné informácie	21
Koncepcia zariadenia.....	21
Princíp činnosti	21
Oblasti použitia	21
Prevádzka diaľkovým ovládaním.....	22
Výstražné upozornenia na zariadení.....	22
Ovládacie prvky a prípojné miesta	25
Ovládací panel.....	27
Všeobecné informácie	27
Bezpečnosť.....	27
Ovládací panel.....	27
Prípoje, spínače a mechanické komponenty.....	32
Ovládacie prvky, prípojky a mechanické komponenty	32
Inštalačia a uvedenie do prevádzky	33
Minimálna výbava pre zváračskú prevádzku.....	35
Všeobecné informácie	35
TIG DC zváranie.....	35
Zváranie tyčovou elektródou	35
Pred inštalačiou a uvedením do prevádzky	36
Bezpečnosť	36
Použitie na určený účel.....	36
Pokyny na inštalovanie	36
Sieťová prípojka.....	36
Generátorový režim.....	37

Pripojiť sieťový kábel.....	38
Všeobecné informácie	38
Bezpečnosť	38
Pripojenie sieťového kabla	38
Uvedenie do prevádzky	39
Bezpečnosť	39
Všeobecne	39
Pripojenie plynovej fľaše.....	39
Pripojenie zváracieho horáka k prúdovému zdroju.....	41
Vytvorenie uzemňovacieho spojenia so zvarencom.....	41
Zisťovanie odporu „r“ zváracieho obvodu	41
Zvárací režim	43
Druhy režimu TIG	45
Bezpečnosť	45
Symboly a vysvetlenie	46
2-taktný režim	47
4-taktný režim	47
Bodové zváranie.....	48
Zváranie TIG	49
Bezpečnosť	49
Príprava.....	49
Zváranie TIG	50
Zváracie parametre	51
Elektrický oblúk zapáliť	53
Zapálenie elektrického oblúka pomocou VF(VF zapaľovanie)	53
Dotykové zapaľovanie pre zváracie horáky s tlačidlom horáka.....	54
Dotykové zapaľovanie pre zváracie horáky bez tlačidla horáka.....	56
Elektrický oblúk zapálte vysokofrekvenčným dotykom(Dotykové VF zapaľovanie)	57
Preťaženie volfrámovej elektródy	57
Koniec zvárania	57
Špeciálne funkcie	58
Funkcia monitorovania odtrhnutia elektrického oblúka.....	58
Funkcia Ignition Time-Out.....	58
Pulzné zváranie TIG	58
Funkcia stehovania	59
Zváranie tyčovou elektródou	61
Bezpečnosť	61
Príprava.....	61
Zváranie obaľovanou elektródou	62
Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou.....	62
Pulzné zváranie	62
Štartovací prúd > 100 % (HotStart)	64
Štartovací prúd < 100 % (SoftStart).....	64
Funkcia Anti-Stick.....	65
Nastavenia Setup	67
Ponuka Setup (Nastavenie).....	69
Všeobecné informácie	69
Vstúpte do ponuky Setup	69
Zmena parametrov	70
Prehľad	70
Ponuka Setup TIG.....	71
Parametre v ponuke Setup TIG	71
Parametre v ponuke Setup TITIG – úroveň 2.....	74
Parametre v ponuke Setup – úroveň 2.....	78
Ponuka Setup pre zváranie tyčovou elektródou.....	81
Parametre v ponuke Setup pre tyčovú elektródu	81
Odstránenie chýb a údržba	85
Diagnostika chýb, odstránenie chýb.....	87

Všeobecne	87
Bezpečnosť	87
Zobrazené poruchy	87
Servisné hlásenia	88
Žiadna funkcia	89
Nedostatočná funkcia	90
Ošetrovanie, údržba a likvidácia	92
Všeobecne	92
Bezpečnosť	92
Pri každom uvedení do prevádzky	92
každé 2 mesiace	93
Likvidácia	93
Príloha	95
Údaje o priemernej spotrebe pri zváraní	97
Priemerná spotreba ochranného plynu pri zváraní TIG	97
Technické údaje	98
Osobitné napätie	98
TT 170 EF, TT 170 np	98
TT 170 MV/B, TT 170 MV/np	100
TT 210 EF, TT 210 np	102
TT 210 MV/B, TT 210 MV/np	104
Vysvetlenie poznámok pod čiarou	105
Prehľad kritických surovín, rok výroby zariadenia	106

Bezpečnostné predpisy

Vysvetlenie
bezpečnostných
upozornení



VÝSTRAHA!

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo.

- Ak sa mu nevyhnete, môže to mať za následok smrť alebo najťažšie úrazy.



NEBEZPEČENSTVO!

Označuje možnosť vzniku nebezpečnej situácie.

- Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môže byť smrť alebo najťažšie zranenia.



POZOR!

Označuje potenciálne škodlivú situáciu.

- Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môžu byť ľahké alebo nepatrné zranenia, ako aj materiálne škody.

UPOZORNENIE!

Označuje možnosť nepriaznivo ovplyvnených pracovných výsledkov a poškodení výbavy.

Všeobecne

Zariadenie je vyhotovené na úrovni súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostnotechnických predpisov. Predsa však pri chybnej obsluhe alebo zneužití hrozí nebezpečenstvo:

- ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
- zariadenia a iných vecných hodnôt prevádzkovateľa,
- znemožnenia efektívnej práce s týmto zariadením.

Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a udržiavaním tohto zariadenia, musia:

- byť zodpovedajúco kvalifikované,
- mať znalosti zo zvárania
- a kompletne si prečítať tento návod na obsluhu a postupovať presne podľa neho.

Tento návod na obsluhu treba mať neustále uložený na mieste použitia zariadenia. Okrem tohto návodu na obsluhu treba dodržiavať všeobecne platné, ako aj miestne predpisy na prevenciu úrazov a na ochranu životného prostredia.

Všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo na zariadení:

- udržiavajte v čitateľnom stave,
- nepoškodzujte,
- neodstraňujte,
- neprikryvajte, neprelepujte ani nepremaľovávajte.

Umiestnenie bezpečnostných pokynov a upozornení na nebezpečenstvo na zariadení nájdete v kapitole „Všeobecné“ v návode na obsluhu vášho zariadenia!

Pred zapnutím zariadenia sa musia odstrániť poruchy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť!

Ide o vašu bezpečnosť!

Použitie podľa určenia	Zariadenie sa musí používať výhradne na práce v zmysle použitia podľa určenia.
	Zariadenie je určené výlučne na zvárací postup uvedený na výkonovom štítku. Každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za neprimerané. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.
	K použitiu podľa určenia takisto patrí: <ul style="list-style-type: none"> - dôsledné prečítanie a dodržiavanie všetkých upozornení z návodu na obsluhu, - dôsledné prečítanie a dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a upozornení na nebezpečenstvá, - dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.
	Zariadenie nikdy nepoužívajte na nasledujúce aplikácie: <ul style="list-style-type: none"> - roztápanie potrubí, - nabíjanie batérií/akumulátorov, - štartovanie motorov.
	Zariadenie je určené na prevádzku v priemysle a podnikaní. Za poškodenia vyplývajúce z použitia v obytnej oblasti výrobca neručí.
	Výrobca v žiadnom prípade neručí za nedostatočné alebo chybné pracovné výsledky.
Okolité podmienky	Prevádzkovanie alebo skladovanie zariadenia mimo uvedenej oblasti je považované za použitie, ktoré nie je v súlade s určením. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.
	Teplotný rozsah okolitého vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> - Pri prevádzkovaní: -10 °C až + 40 °C (14 °F až 104 °F) - Pri preprave a skladovaní: -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F)
	Relatívna vlhkosť vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> - do 50 % pri 40 °C (104 °F) - do 90 % pri 20 °C (68 °F)
	Okolitý vzduch: bez prachu, kyselín, korozívnych plynov alebo látok atď. Nadmorská výška: do 2 000 m (6561 ft. 8.16 in.)
Povinnosti prevádzkovateľa	Prevádzkovateľ sa zaväzuje na zariadení nechať pracovať iba osoby, ktoré <ul style="list-style-type: none"> - sú oboznámené so základnými predpismi o pracovnej bezpečnosti a o predchádzaní úrazom a sú zaučené do manipulácie so zariadením, - si prečítali a porozumeli tomuto návodu na obsluhu, predovšetkým kapitolie „Bezpečnostné predpisy“ a potvrdili to svojim podpisom, - sú vyškolené v súlade s požiadavkami na pracovné výsledky.
	Bezpečnostnú informovanosť personálu treba v pravidelných intervaloch kontrolovať.
Povinnosti personálu	Všetky osoby, ktoré sú poverené prácam na zariadení, sa pred začiatkom práce zaväzujú <ul style="list-style-type: none"> - dodržiavať základné predpisy pre bezpečnosť pri práci a predchádzanie úrazom, - prečítať si tento návod na obsluhu, predovšetkým kapitolu „Bezpečnostné predpisy“, a svojim podpisom potvrdiť, že jej porozumeli a že ju budú dodržiavať.
	Pred opustením pracoviska zabezpečte, aby aj počas neprítomnosti nemohlo dochádzať k žiadnym personálnym a materiálnym škodám.

Sieťová prípojka	Zariadenia s vysokým výkonom môžu svojím prúdovým odberom ovplyvňovať kvalitu energie v sieti.
	Niektorých zariadení sa to môže dotýkať vo forme: <ul style="list-style-type: none"> - obmedzenia pripojenia, - požiadaviek súvisiacich s maximálnou dovolenou impedanciou siete *), - požiadaviek súvisiacich s minimálnym požadovaným skratovým výkonom *). <p>*) Vždy v mieste pripojenia k verejnej sieti. Pozri Technické údaje.</p>
	V tomto prípade sa prevádzkovateľ alebo používateľ zariadenia musí uistiť, či sa zariadenie môže pripojiť. Podľa potreby je žiaduce sa poradiť s energetickým rozvodným podnikom.
	sDÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Dbajte na bezpečné uzemnenie sieťovej prípojky!
Prúdový chránič	Lokálne predpisy a národné smernice môžu pri pripojení zariadenia na verejnú elektrickú sieť vyžadovať prúdový chránič. Typ prúdového chrániča odporúčaný výrobcom je uvedený v technických údajoch.
Vlastná ochrana a ochrana ďalších osôb	Pri zaobchádzaní so zariadením sa vystavujete početným ohrozeniam, ako napríklad: <ul style="list-style-type: none"> - úlet iskier, poletujúce horúce častice kovov, - žiarenie elektrického oblúka poškodzujúce zrak a pokožku, - škodlivé elektromagnetické polia, ktoré pre nositeľov kardiostimulátorov znamenajú ohrozenie života, - elektrické nebezpečenstvo spôsobené sieťovým a zváracím prúdom, - zvýšené zaťaženie hlukom, - škodlivý dym a plyny zo zvárania. <p>Pri zaobchádzaní so zariadením použite vhodné ochranné oblečenie. Ochranné oblečenie musí mať nasledujúce vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ťažko zápalné, - izolujúce a suché, - pokrývajúce celé telo, nepoškodené a v dobrom stave, - zahŕňa ochrannú prilbu a - nohavice bez manžiet. <p>Za súčasť ochranného odevu sa, okrem iného, považuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana očí a tváre ochranným štítom s predpisovou filtračnou vložkou pred ultrafialovým žiareniom, horúčavou a úletom iskier. - Ochranné okuliare za ochranným štítom s bočnou ochranou spĺňajúce predpisy. - Noste pevnú obuv izolujúcu aj pri zvýšenej vlhkosti. - Chráňte si ruky vhodnými ochrannými rukavicami (elektricky i tepelne izolujúce). - Používajte ochranu sluchu na zníženie zaťaženia hlukom a na ochranu pred zraniami. <p>Osoby, predovšetkým deti, držte v dostatočnej vzdialosti od zariadení v prevádzke a od zváracieho procesu. Ak sa však predsa v blízkosti nachádzajú osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poučte ich o všetkých nebezpečenstvách (nebezpečenstvo oslepnutia vplyvom elektrického oblúka, nebezpečenstvo poranenia úletom iskier, zdraviu škodlivý dym zo zvárania, zaťaženie hlukom, možné ohrozenie spôsobené sieťovým alebo zváracím prúdom...), - poskytnite im vhodné ochranné prostriedky - alebo postavte vhodné ochranné steny či závesy.

Informácie o hodnotách hlukových emisií

Maximálna hladina akustického tlaku vyžarovaného týmto zariadením je < 80 dB (A) (ref. 1 pW) pri chode naprázdno a počas ochladzovacej fázy po prevádzke, pri maximálnom dovolenom pracovnom bode a normovanom zaťažení podľa EN 60974-1.

Konkrétna hodnota emisií pri zváraní (a rezaní) pre určité pracovisko sa nedá špecifikovať, pretože je určovaná postupom a okolitými podmienkami. Závisí od najrôznejších parametrov, ako je napr. zvárací postup (zváranie MIG/MAG, TIG), zvolený druh prúdu (jednosmerný prúd, striedavý prúd), výkonový rozsah, druh zváraného materiálu, rezonančné správanie zvarenca, okolie pracoviska a pod.

Nebezpečenstvo spôsobené škodlivými plynnimi a parami

Dym vznikajúci pri zváraní obsahuje plyny a pary škodlivé zdraviu.

Dym zo zvárania obsahuje látky, ktoré podľa Monografie 118 Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny spôsobujú rakovinu.

Využívajte bodové odsávanie a odsávanie miestnosti.

Ak je to možné, používajte zváracie horáky s integrovaným odsávacím zariadením.

Hlavu držte mimo zóny tvorby dymu zo zvárania a plynov.

Vznikajúci dym, ako aj škodlivé plyny

- nevdychujte,
- odsávajte ich z pracovnej oblasti vhodnými prostriedkami.

Postarajte sa o dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Uistite sa, že sa vždy dodržuje miera dodávania vzduchu najmenej 20 m³/hodinu.

Pri nedostatočnom vetraní používajte zváraciu kuklu s prívodom vzduchu.

Ak si nie ste istí, či je odsávací výkon dostatočný, porovnajte namerané hodnoty škodlivých emisií s prípustnými medznými hodnotami.

Za mieru škodlivosti dymu zo zvárania sú okrem iných zodpovedné aj tieto komponenty:

- kovy použité na zvarenec,
- elektródy,
- povlakovanie,
- čističe, odmašťovače a podobné prostriedky,
- použitý zvárací proces.

Zohľadňujte preto príslušné technické listy o materiálovej bezpečnosti a údaje výrobcu o uvedených komponentoch.

Odporúčania v prípadoch ožiarenia, opatrenia v rámci riadenia rizík a na identifikáciu pracovných podmienok nájdete na webovej stránke Európskej asociácie pre zváranie (European Welding Association) v sekcií Zdravie a bezpečnosť (Health & Safety).

V blízkosti elektrického oblúka sa nesmú vyskytovať horľavé pary (napr. výpary z rozpúšťadiel).

Ak sa nezvára, treba zatvoriť ventil fľaše s ochranným plynom alebo hlavný prívod plynu.

Nebezpečenstvo v dôsledku úletu iskier

Úlet iskier môže vyvolať požiare a explózie.

Nikdy nezvárajte v blízkosti horľavých materiálov.

Horľavé materiály musia byť od elektrického oblúka vzdialenosť minimálne 11 metrov (36 ft. 1.07 in.) alebo musia byť prikryté kontrolným krytovaním.

Treba mať pripravené vhodné odskúšané hasiace prístroje.

Iskry a horúce častice kovov sa môžu aj cez malé škáry a otvory dostať do okolitých priestorov. Zabezpečte zodpovedajúce opatrenia, aby napriek tomu nevznikalo žiadne riziko poranení a požiarov.

Nezvárajte v oblastiach ohrozených požiarmi a výbuchmi a na uzavretých zásobníkoch, sudech alebo potrubiah, ak tieto nie sú riadne pripravené podľa zodpovedajúcich národných a medzinárodných noriem.

Na nádobách, v ktorých sú/boli skladované plyny, palivá, minerálne oleje a podobne, sa nesmie zvárať. S ohľadom na ich zvyšky existuje nebezpečenstvo explózie.

Nebezpečenstvá spôsobené sietovým a zváracím prúdom

Zasiahnutie elektrickým prúdom je v zásade životunebezpečné a môže byť smrteľné.

Nedotýkajte sa častí pod napäťom vnútri zariadenia ani mimo neho.

Pri zváraní MIG/MAG a TIG je pod napäťom aj zvárací drôt, cievka drôtu, posuvové kladky, ako aj častice kovov, ktoré sú v kontakte so zváracím drôtom.

Podávač drôtu vždy postavte na dostatočne izolovaný podklad alebo použite vhodné izolujúce uchytenie podávača drôtu.

Postarajte sa o vhodnú vlastnú ochranu a ochranu ďalších osôb prostredníctvom suchej podložky alebo krytu, dostatočne izolujúcich voči zemniacemu potenciálu alebo potenciálu kostry. Táto podložka alebo kryt musia úplne pokrývať celú oblasť medzi telom a zemniacim potenciálom alebo potenciálom kostry.

Všetky káble a vodiče musia byť pevné, nepoškodené, zaizolované a dostatočne dimenzované. Uvoľnené spojenia, privarené, poškodené alebo poddimenzované káble a vodiče ihneď vymenťte.

Pred každým použitím skontrolujte prúdové spojenia prostredníctvom uchopenia ohľadne pevného uloženia.

Pri prúdových kábloch s bajonetovou zástrčkou prúdový kábel pretočte min. o 180° okolo pozdižnej osi a predpnite ho.

Káble ani vodiče neovijajte okolo tela ani časti tela.

Elektródu (tyčovú elektródu, volfrámovú elektródu, zvárací drôt...):

- nikdy kvôli ochladeniu neponárajte do kvapalín,
- nikdy sa jej nedotýkajte pri zapnutom prúdovom zdroji.

Medzi elektródami dvojice zváracích systémov sa môže napríklad vyskytovať dvojnásobné napätie chodu naprázdno jedného zváracieho systému. Pri súčasnom dotyku potenciálov oboch elektród existuje podľa okolností nebezpečenstvo ohrozenia života.

Sietový kábel nechajte pravidelne odborným elektrikárom prekontrolovať ohľadne funkčnej spôsobilosti ochranného vodiča.

Zariadenia triedy ochrany I vyžadujú pre správnu prevádzku siet' s ochranným vodičom a zásuvkový systém s kontaktom pre ochranný vodič.

Prevádzka zariadenia na sieti bez ochranného vodiča a na zásuvke bez kontaktu pre ochranný vodič je povolená iba vtedy, ak sú dodržané všetky národné predpisy o ochrane elektrickým oddelením.

V opačnom prípade sa to považuje za hrubú nedbanlivosť. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.

Ak je to potrebné, vhodnými prostriedkami sa postarajte o dostatočné uzemnenie zvárenca.

Nepoužívané zariadenia vypnite.

Pri práciach vo väčšej výške nosťte bezpečnostný postroj na zaistenie proti pádu.

Pred prácami na zariadení treba toto zariadenie vypnúť a vytiahnuť sieťovú vidlicu.

Zariadenie prostredníctvom zreteľne čitateľného a zrozumiteľného výstražného štítka zaistite proti zasunutiu sieťovej vidlice a proti opäťovnému zapnutiu.

Po otvorení zariadenia:

- vybite všetky konštrukčné diely, ktoré akumulujú elektrické náboje,
- zabezpečte, aby boli všetky komponenty zariadenia v bezprúdovom stave.

Ak sú nutné práce na dieloch pod napäťom, je potrebné privolať druhú osobu, ktorá včas vypne hlavný vypínač.

Blúdivé zváracie prúdy

Ak sa ďalej uvádzané upozornenia nerešpektujú, je možný vznik blúdivých zváracích prúdov, ktoré môžu zapríčiniť:

- nebezpečenstvo požiaru,
- prehriatie konštrukčných dielov, ktoré sú spojené so zvarencom,
- porušenie ochranných vodičov,
- poškodenie zariadenia a iných elektrických zariadení.

Postarajte sa o pevné spojenie pripojovacej zvierky na zvarenci s týmto zvarencom.

Pripojovaciu zvierku na zvarenci pripievajte čo možno najbližšie k zváranému miestu.

Zariadenie postavte tak, aby bola zabezpečená jeho dostatočná izolácia od elektricky vodivého prostredia, napr.: izolácia od elektricky vodivých podláh alebo elektricky vodivých stojanov.

Pri použití prúdových rozvádzacích, dvojhlavových uchytení atď. dbajte na nasledujúce pokyny: Aj elektróda nepoužitého zváracieho horáka/držiaka elektródy je pod napäťom. Postarajte sa o dostatočnú izoláciu uloženia nepoužívaneho zváracieho horáka/držiaka elektródy.

Pri automatických aplikáciách MIG/MAG drôtovú elektródu prevedte iba izolované z nádoby so zváracím drôtom, z veľkokapacitnej cievky alebo z cievky drôtu k podávaču drótu.

Klasifikácia zariadení podľa EMK

Zariadenia emisnej triedy A:

- sú určené len na použitie v priemyselnom prostredí,
- v inom prostredí môžu spôsobovať rušenie po vedení a vyžarovanie v závislosti od výkonu.

Zariadenia emisnej triedy B:

- spĺňajú požiadavky na emisie pre obytné a priemyselné prostredie. Platí to aj pre obytné prostredie, v ktorom sa napájanie energiou zabezpečuje z verejnej nízkonapäťovej siete.

Klasifikácia zaradení EMK podľa typového štítka alebo technických údajov.

Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility

V osobitných prípadoch môže naprieč dodržiavaniu normalizovaných medzných hodnôt emisií dochádzať k negatívному ovplyvňovaniu prostredia danej aplikácie (napr. ak sa na mieste inštalácie nachádzajú citlivé zariadenia alebo ak sa miesto inštalácie nachádza v blízkosti rádiového alebo televízneho prijímača).

V takom prípade je prevádzkovateľ povinný priať primerané opatrenia na odstránenie rušenia.

Odolnosť proti rušeniu zariadení v okolí zariadenia skontrolujte a vyhodnoťte v súlade s národnými a medzinárodnými ustanoveniami. Príklady pre zariadenia so sklonom k rušeniu, ktoré môžu byť ovplyvnené zariadením:

- bezpečnostné zariadenia,
 - sieťové a signálové káble a takisto káble na prenos dát,
 - zariadenia na elektronické spracovanie údajov a telekomunikačné zariadenia,
 - zariadenia na meranie a kalibráciu.
-

Podporné opatrenia na zabránenie problémom s elektromagnetickou kompatibilitou:

1. Sieťové napájanie
 - Ak aj napriek predpísanému pripojeniu na sieť dochádza k elektromagnetickým poruchám, prijmite dodatočné opatrenia (napr. použite vhodný sieťový filter).
 2. Zváracie káble
 - zachovajte ich čo možno najkratšie,
 - nechajte ich prebiehať uložené tesne pri sebe (aj kvôli zabráneniu problémom s elektromagnetickými poľami),
 - uložte ich v dostatočnej vzdialenosťi od iných vodičov.
 3. Vyrovnanie potenciálov
 4. Uzemnenie zvarenca
 - Ak je to potrebné, vytvorte uzemňovacie spojenie cez vhodné kondenzátory.
 5. Odtienenie, ak je to potrebné
 - Odtieňte iné zariadenia v okolí.
 - Odtieňte celú zváraciu inštaláciu.
-

Opatrenia v elektromagnetických poliach

Elektromagnetické polia môžu zapríčiniť zdravotné poškodenia, ktoré ešte nie sú známe:

- účinky na zdravie susedných osôb, napr. nositeľov kardiostimulátorov a pomocok pre nedoslychavých
 - Nositelia kardiostimulátorov sa musia poradiť so svojim lekárom prv, než sa budú zdržiavať v bezprostrednej blízkosti tohto zariadenia a zváracieho procesu
 - Z bezpečnostných dôvodov treba udržiavať podľa možnosti čo najväčšie odstupy medzi zváracími káblami a hlavou/trupom zvárača
 - Zváracie káble a hadicové zväzky nenosíť prevesené cez plece a neovinúť si ich okolo tela a častí tela
-

Mimoriadne nebezpečné miesta

Nepribližujte sa rukami, vlasmi, kusmi odevu ani nástrojmi k pohyblivým časťam, akými napr. sú:

- ventilátory
 - ozubené kolesá
 - valce
 - hriadele
 - cievky drôtu a zváracie drôty
-

Nesiahajte do otáčajúcich sa ozubených kolies pohonu drôtu ani do otáčajúcich sa hnacích častí.

Kryty a bočné časti sa smú otvárať/odstraňovať iba pri vykonávaní údržbových a opravárenských prác.

Počas prevádzky

- Uistite sa, že sú všetky kryty zatvorené a všetky bočné diely riadne namontované.
 - Všetky kryty a všetky bočné diely nechávajte zatvorené.
-

Výstup zváracieho drôtu zo zváracieho horáka spôsobuje vysoké riziko poranení (prepichnutie ruky, poranenie tváre a očí...).

Preto držte zvárací horák ďalej od tela (systémy s podávačom drôtu) a používajte vhodné ochranné okuliare.

Počas zvárania ani po ňom sa zvarenca nedotýkajte – nebezpečenstvo popálenia.

Z chladnúcich zvarencov môžu odpadnúť trosky. Preto aj pri dodatočných práciach na zvarencoch noste predpísané ochranné vybavenie a postarajte sa o dostatočnú ochranu iných osôb.

Zváracie horáky a iné komponenty vybavenia s vysokou prevádzkovou teplotou nechajte ochladiť prv, než sa na nich bude pracovať.

V priestoroch, v ktorých hrozí požiar či výbuch, platia mimoriadne predpisy - dodržujte príslušné národné a medzinárodné nariadenia.

Prúdové zdroje na práce v priestoroch so zvýšeným elektrickým nebezpečenstvom (napr. kotol) musia byť označené znakom (Safety). Prúdový zdroj sa však v takýchto priestoroch nesmie nachádzať.

Nebezpečenstvo obarenia uniknutým chladiacim médium. Pred nasunutím prípojok pre prívod alebo spätný odtok chladiaceho média treba chladiace zariadenie vypnúť.

Pri manipulácii s chladiacim médium dodržiavajte údaje karty bezpečnostných údajov chladiaceho média. Kartu bezpečnostných údajov chladiaceho média dostanete vo svojom servisnom stredisku alebo získate prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

Pri zavesení podávača drôtu na žeriav počas zvárania použite vždy vhodné izolujúce zavesenie podávača drôtu (zariadenia MIG/MAG a TIG).

Ak je zariadenie vybavené nosným popruhom alebo nosnou rukoväťou, tieto slúžia výlučne na ručné prenášanie. Na prenášanie pomocou žeriava, vidlicového vozíka alebo iných mechanických zdvíhadiel nie je tento nosný popruh vhodný.

Je potrebné skontrolovať všetky viazacie prostriedky (popruhy, spony, reťaze atď.), ktoré sa používajú v súvislosti so zariadením alebo jeho komponentmi (napr. pre mechanické poškodenia, korózie alebo zmeny spôsobené poveternostnými vplyvmi).

Interval a rozsah kontroly musia zodpovedať minimálne platným národným normám a smerniciam.

Pri použití adaptéra na pripojenie ochranného plynu hrozí nebezpečenstvo nespozorovaného úniku bezfarebného ochranného plynu bez zápachu. Závit adaptéra zo strany zariadenia na pripojenie ochranného plynu treba pred montážou utesniť pomocou vhodnej teflónovej pásky.

Požiadavky na ochranný plyn

Najmä v okružných vedeniach môže znečistený inertný plyn spôsobovať poškodenie zariadenia a viesť k zníženiu kvality zvárania.

Vyžaduje sa splnenie nasledujúcich špecifikácií týkajúcich sa kvality ochranného plynu:

- veľkosť častíc pevných látok < 40 µm,
- tlakový rosný bod < -20 °C,
- max. obsah oleja < 25 mg/m³.

V prípade potreby treba použiť filter!

Nebezpečenstvo vychádzajúce z fľaš s ochranným plynom

Fľaše s ochranným plynom obsahujú plyn pod tlakom a pri poškodení môžu explodovať. Keďže tieto fľaše s ochranným plynom sú súčasťou zváracieho vybavenia, musí sa s nimi narábať veľmi opatrne.

Fľaše so stlačeným ochranným plynom chráňte pred prílišnou horúčavou, mechanickými nárazmi, troskou, otvoreným plameňom, iskrami a elektrickými oblúkmi.

Fľaše s ochranným plynom namontujte do zvislej polohy a upevnite podľa návodu, aby sa nemohli prevrátiť.

Fľaše s ochranným plynom neuchovávajte v blízkosti zváracích ani iných elektrických prúdových obvodov.

Zvárací horák nikdy nevešajte na fľašu s ochranným plynom.

Fľaše s ochranným plynom sa nikdy nedotýkajte elektródou.

Nebezpečenstvo explózie, nikdy nezvárajte na fľaši s ochranným plynom pod tlakom.

Vždy použite iba vhodné fľaše s ochranným plynom pre príslušné použitie a k nim sa hodiacé príslušenstvo (regulátor, hadice a armatúry...). Fľaše s ochranným plynom a príslušenstvo používajte iba ak sú v dobrom stave.

Pri otváraní ventilu fľaše s ochranným plynom odvráťte tvár od vývodu.

Ak sa nezvára, treba zatvoriť ventil fľaše s ochranným plynom.

Na ventile nepripojenej fľaše s ochranným plynom nechávajte kryt.

Postupujte podľa údajov výrobcu, ako aj zodpovedajúcich národných a medzinárodných ustanovení pre fľaše s ochranným plnom a časti príslušenstva.

Nebezpečenstvo v dôsledku unikajúceho ochranného plynu

Nebezpečenstvo zadusenia nekontrolované unikajúcim ochranným plnom

Ochranný plyn je bez farby a bez zápachu a môže pri úniku potlačiť kyslík v okolitom vzduchu.

- Postarajte sa o dostatočný prísun čerstvého vzduchu – miera prevzdušnenia minimálne 20 m³/hodinu.
- Dodržiavajte bezpečnostné a údržbové pokyny fľaše s ochranným plnom alebo hlavného zásobovania plnom.
- Ak sa nezvára, treba zatvoriť ventil fľaše s ochranným plnom alebo hlavné zásobovanie plnom.
- Fľašu s ochranným plnom alebo hlavné zásobovanie plnom skontrolujte pred každým uvedením do prevádzky ohľadne nekontrolovaného úniku plynu.

Bezpečnostné opatrenia na mieste nainštalovania a pri preprave

Padajúce zariadenie môže znamenať nebezpečenstvo ohrozenia života! Zariadenie stabilne postavte na rovný pevný poklad.

- Je prípustný uhol sklonu maximálne 10°.

V priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu platia špeciálne predpisy.

- Dodržiavajte príslušné národné a medzinárodné ustanovenia.

Vnútroprevádzkovými pokynmi a kontrolami zabezpečte, aby bolo okolie pracoviska vždy čisté a prehľadné.

Zariadenie postavte a prevádzkujte iba podľa podmienok pre stupeň krytie, ktorý je uvedený na výkonovom štítku.

Po postavení zariadenia zabezpečte odstup dookola 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), aby chladiaci vzduch mohol nerušene vstupovať a vystupovať.

Pri preprave zariadenia sa postarajte o to, aby sa dodržali platné národné a regionálne smernice a predpisy na prevenciu úrazov. Platí to špeciálne pre smernice týkajúce sa ohrozenia pri transporte a preprave.

Nezdvíhajte ani neprepravujte žiadne aktívne zariadenia. Zariadenia pred prepravou alebo zdvíhaním vypnite!

Pred každým prepravovaním zariadenia treba chladiace médium úplne vypustiť, ako aj demontovať nasledujúce komponenty:

- podávač drôtu
- cievku drôtu
- fľašu s ochranným plynom

Pred uvedením do prevádzky a po preprave sa musí bezpodmienečne vykonať vizuálna kontrola zariadenia ohľadne prípadných poškodení. Eventuálne poškodenia musí pred uvedením do prevádzky opraviť vyškolený servisný personál.

Bezpečnostné opatrenia v normálnej prevádzke

Zariadenie prevádzkujte iba vtedy, ak sú plne funkčné všetky bezpečnostné zariadenia. Ak nie sú bezpečnostné zariadenia plne funkčné, vzniká nebezpečenstvo:

- ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
- pre zariadenie a iné vecné hodnoty prevádzkovateľa,
- znemožnenia efektívnej práce s týmto zariadením.

Bezpečnostné zariadenia, ktoré nie sú plne funkčné, je potrebné pred zapnutím zariadenia opraviť.

Bezpečnostné zariadenia nikdy neobchádzajte ani nevyrádujte z prevádzky.

Pred zapnutím zariadenia zabezpečte, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo.

Minimálne raz za týždeň skontrolujte, či sa na zariadení nevyskytujú zvonku rozpozнатelle škody a skontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení.

Fľašu s ochranným plynom vždy dobre upevnite, pričom pred prenášaním žeriavom sa musí najprv zložiť.

Na základe vlastností (elektrická vodivosť, ochrana proti mrazu, kompatibilita s materiálmi, horľavosť...) je pre použitie v našich zariadeniach vhodné iba originálne chladiace médium od výrobcu.

Používajte iba vhodné originálne chladiace médium od výrobcu.

Originálne chladiace médium od výrobcu nemiešajte s inými chladiacimi médiami.

K chladiacim zariadeniam pripájajte len systémové komponenty od výrobcu.

Ak pri použití iných systémových komponentov alebo iných chladiacich médií dôjde k poškodeniam, výrobca za ne neručí a všetky záručné nároky zanikajú.

Médium Cooling Liquid FCL 10/20 nie je zápalné. Chladiace médium založené na etanolu je za určitých predpokladov zápalné. Chladiace médium prepravujte iba v uzavorených originálnych nádobách a neuchovávajte ho v blízkosti zápalných zdrojov.

Opotrebované chladiace médium riadne zlikvidujte podľa požiadaviek národných a medzinárodných predpisov. Kartu bezpečnostných údajov chladiaceho média dostanete vo svojom servisnom stredisku alebo získate prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

Po ochladení zariadenia treba vždy pred začiatkom zvárania prekontrolovať stav chladiaceho média.

Uvedenie do prevádzky, údržba a renovácia

Pri dieloch z iných zdrojov nie je zaručené, že boli skonštruované a vyrobené primerane danému namáhaniu a bezpečnosti.

- Používajte iba originálne náhradné diely a spotrebné diely (platí tiež pre normalizované diely).
- Bez povolenia výrobcu nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny, osádzania ani prestavby.
- Ihneď vymeňte konštrukčné diely, ktoré nie sú v bezchybnom stave.
- Pri objednávke uvádzajte presný názov a registračné číslo podľa zoznamu náhradných dielov, ako aj výrobné číslo svojho zariadenia.

Skrutky krytu predstavujú spojenie ochranného vodiča pre uzemnenie dielov krytu. Vždy používajte originálne skrutky krytu v príslušnom počte s uvedeným uťahovacím momentom.

Bezpečnostno-technická kontrola

Prevádzkovateľ odporúča najmenej raz za 12 mesiacov vykonať bezpečnostnotechnickú kontrolu zariadenia.

V priebehu toho istého intervalu 12 mesiacov odporúča výrobca kalibráciu prúdových zdrojov.

Odporuča sa, aby poverený elektrikár vykonal bezpečnostnotechnickú kontrolu:

- po zmene,
- po osadzovaniach alebo prestavbách,
- po oprave, ošetrení a údržbe,
- minimálne každých 12 mesiacov.

Pri tejto bezpečnostnotechnickej kontrole postupujte podľa príslušných národných a medzinárodných noriem a smerníc.

Bližšie informácie o bezpečnostnotechnickej kontrole a kalibrácii získate vo vašom servisnom stredisku. V stredisku vám na požiadanie poskytnú aj potrebné podklady.

Likvidácia

Neodhadzujte toto zariadenie do domového odpadu! Podľa európskej smernice o elektrických a elektronických starých prístrojoch a o ich uplatnení v národnom práve musia byť opotrebované elektrické nástroje zbierané separátne a odovzdané na environmentálne správne opäťovné využitie. Zabezpečte, aby vaše použité zariadenie bolo odovzданé späť predajcovi alebo si zadovážte informácie o miestnom systéme zberu a likvidácie. Ignorovanie tejto smernice EÚ môže viest' k potenciálnym dopadom na životné prostredie a na vaše zdravie!

Označenie bezpečnosti

Zariadenia s označením CE spĺňajú základné požiadavky smernice pre nízke napätia a elektromagnetickú kompatibilitu (napr. relevantné normy pre výrobky z radu noriem EN 60 974).

Fronius International GmbH vyhlasuje, že zariadenie zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.fronius.com>.

Zariadenia označené kontrolným znakom CSA spĺňajú požiadavky relevantných noriem pre Kanadu a USA.

Bezpečnosť dát

Za dátové zaistenie zmien oproti nastaveniam z výroby je zodpovedný používateľ. V prípade vymazaných osobných nastavení výrobca neručí.

Autorské práva


Autorské práva na tento návod na obsluhu zostávajú u výrobcu.

Text a vyobrazenia zodpovedajú technickému stavu pri zadaní do tlače. Zmeny sú vyhradené. Obsah návodu na obsluhu v žiadnom prípade neopodstatňuje nároky zo strany kupujúceho. Za zlepšovacie návrhy a upozornenia na chyby v tomto návode na obsluhu sme vdľační.

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Koncepcia zariadenia

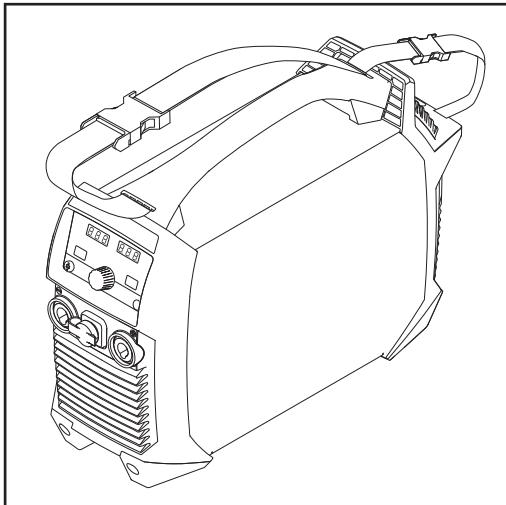

Prúdové zdroje TIG TransTig 170 a TransTig 210 sú mikroprocesorom riadené invertorové prúdové zdroje.

Modulárne riešenie a jednoduché možnosti systémového rozšírenia zaručujú vysokú flexibilitu.

Prúdové zdroje sú vhodné pre generátorový režim a sú vybavené chránenými ovládacími prvkami a robustným plastovým krytom.

Na základe jednoduchej koncepcie obsluhy sú dôležité funkcie na prvý pohľad zrejmé a jednoducho nastaviteľné.

Pomocou sériovej prípojky TMC je možné napájať prúdový zdroj aj pomocou rôznych diaľkových ovládaní alebo horáka up/down.

Prúdový zdroj disponuje funkciou pulzného elektrického oblúka TIG so širokým frekvenčným rozsahom.

Dodatočne prúdový zdroj disponuje funkciou Power Factor Correction, čím sa prúdový odber prúdového zdroja prispôsobuje sínusoidnému sieťovému napätiu. Na základe toho vzniká množstvo výhod pre používateľa, ako napr:

- nižší primárny prúd,
- nižšie straty výkonu,
- neskoré spustenie ističa vedenia,
- zlepšená stabilita pri kolísanach napäcia,
- možnosť dlhých sieťových vedení,
- pri zariadeniach Multivoltage úplný rozsah vstupného napäcia.

Princíp činnosti

Centrálna riadiaca a regulačná jednotka riadi celkový zvárací proces.

Počas zváracieho procesu sa priebežne merajú skutočné údaje a okamžite sa reaguje na zmeny. Regulačné algoritmy sa starajú o zachovanie požadovaného predpísaného stavu.

Výsledkom je:

- Presný zvárací proces,
- Vysoká reprodukateľnosť všetkých výsledkov
- Vynikajúce zváracie vlastnosti.

Oblasti použitia

Prúdový zdroj je určený na opravu a údržbu vo výrobných zariadeniach.


Prevádzka diaľkovým ovládaním

Prúdové zdroje TransTig 170 a TransTig 210 môžu byť prevádzkované s nasledujúcimi diaľkovými ovládaniami:

- RC Bar 1P
- RC Panel MMA
- RC Pedal TIG
- RC Panel Basic TIG

Výstražné upozornenia na zariadení

Na prúdových zdrojoch s kontrolným znakom CSA na použitie v regióne severnej Ameriky (USA a Kanada) sa nachádzajú výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly. Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly sa nesmú odstrániť ani pretírať iným náterom. Upozornenia a symboly varujú pred nesprávnou obsluhou, z ktorej môžu vyplynúť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

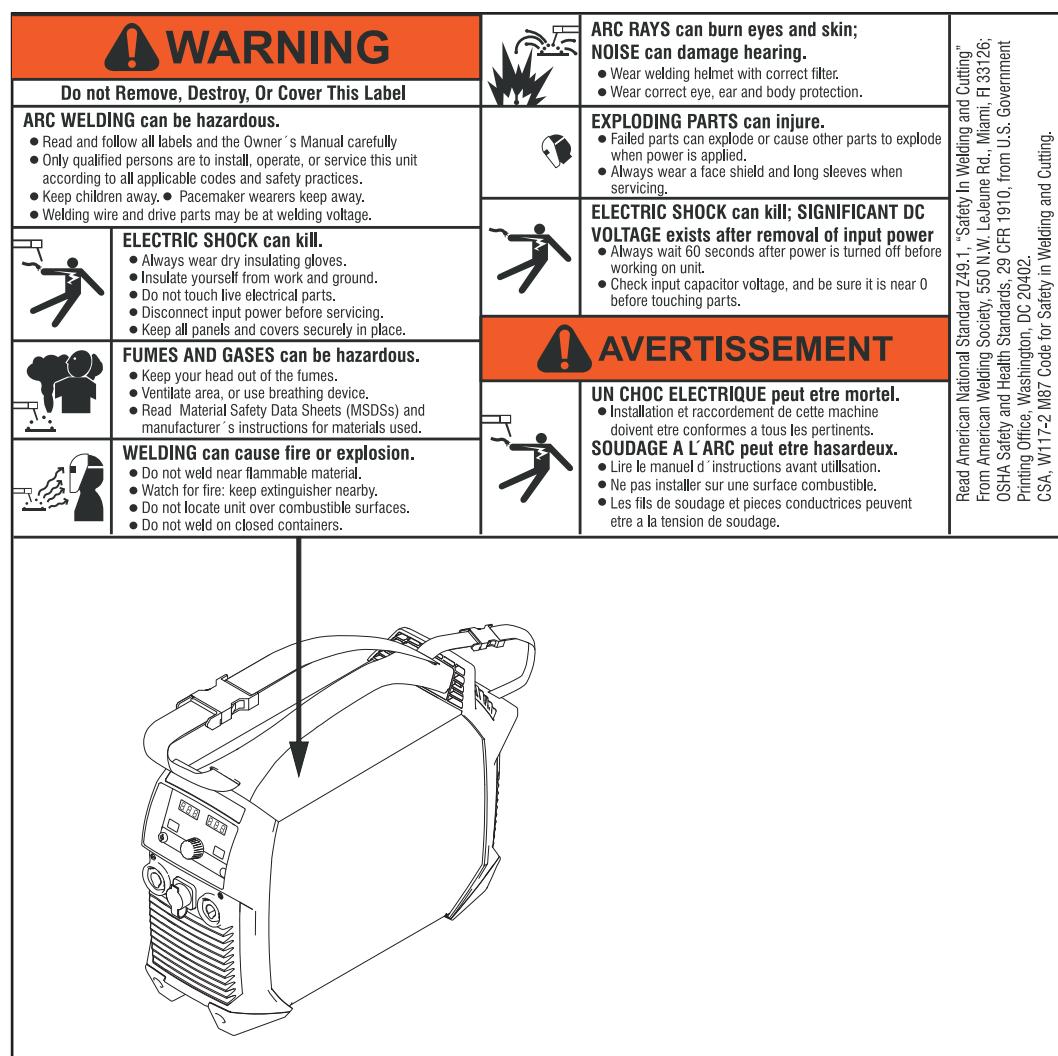


* Prúdové zdroje MV: 1 ~ 120 – 230 V

Bezpečnostné symboly na výkonovom štítku:



Zváranie je nebezpečné. Musia sa splniť nasledujúce základné predpoklady:

- dostatočná kvalifikácia na zváranie,
- vhodné ochranné vybavenie,
- zamedzenie prístupu nezúčastnených osôb

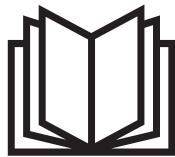

Uvedené funkcie použite až vtedy, keď si kompletne prečítate nasledujúce dokumenty a porozumiete im:

- tento návod na obsluhu,
- všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy.

Ovládacie prvky a prípojné miesta

Ovládací panel

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE!

Na základe aktualizácie softvéru môžu byť na Vašom zariadení k dispozícii funkcie, ktoré nie sú popísané v tomto návode na obsluhu alebo obrátene.

Okrem toho sa môžu jednotlivé vyobrazenia nepatrne odlišovať od ovládacích prvkov na Vašom zariadení. Princíp funkcie týchto ovládacích prvkov je však identický.

Bezpečnosť




NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenie zariadenia.

- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si prečítate a pochopíte celý návod na obsluhu.
- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si podrobne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov, hlavne bezpečnostné predpisy, a ked' im porozumiete.

Ovládací panel

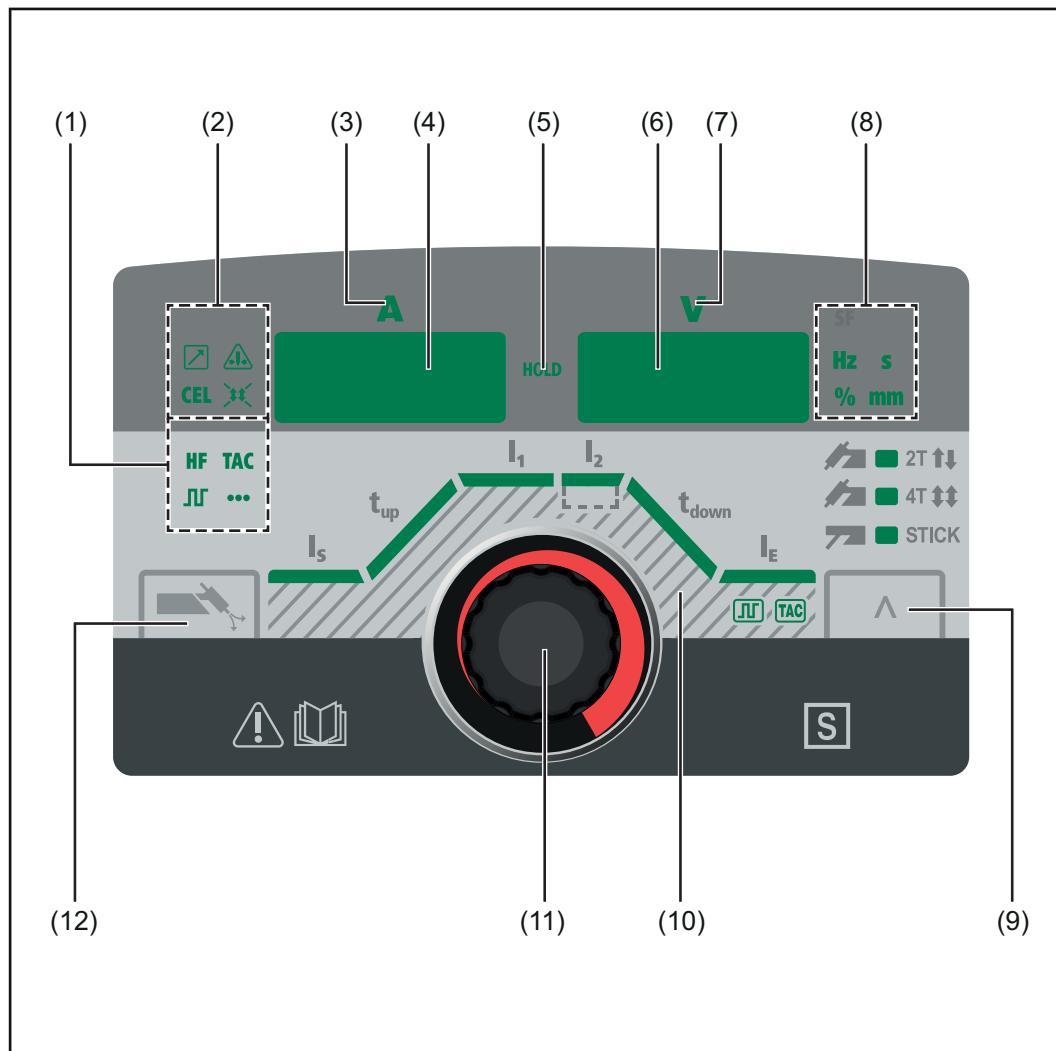

Pol.	Označenie
(1)	Špeciálne zobrazenia
	
	zobrazenie VF zapáľovanie (vysokofrekvenčné zapáľovanie) svieti, ak bol parameter ponuky Setup IGn nastavený na „on“
	
	zobrazenie Stehovanie svieti, ak bolo pre parameter ponuky Setup tAC nastavené trvanie.
	
	zobrazenie Pulzácia svieti, keď bol parameter ponuky Setup F-P nastavený na frekvenciu impulzov.
	
	zobrazenie Bodové zváranie svieti, ak bol pre parameter ponuky Setup SPt nastavený čas bodovania
(2)	Špeciálne zobrazenia
	
	zobrazenie Diaľkové ovládanie svieti, keď je pripojené diaľkové ovládanie nohou.
	
	zobrazenie Preťaženie elektródy svieti pri preťažení volfrámovej elektródy Ďalšie informácie o zobrazení Preťaženie elektródy sa uvádzajú v kapitole Zvárací režim, časť Zváranie TIG.
	
	zobrazenie CEL svieti, ak bol parameter ponuky Setup CEL nastavený na možnosť „on“.
	
	zobrazenie Trigger svieti, ak bol parameter ponuky Setup tri nastavený na možnosť „off“.
(3)	zobrazenie Zvárací prúd na zobrazenie zváracacieho prúdu pre parametre

- štartovací prúd I_S
- zvárací prúd I_1
- znížený prúd I_2 ,
- koncový prúd I_E

Pred začiatkom zvárania zobrazuje ľavý digitálny displej požadovanú hodnotu.

Pre I_S , I_2 a I_E zobrazuje pravý digitálny displej navyše aj percentuálny podiel zváracieho prúdu I_1 .

Po začiatku zvárania ukazuje ľavý digitálny displej skutočnú hodnotu zváracieho prúdu.

Zodpovedajúci parameter v zváracom procese je vizuálne zobrazený v prehľade zváracích parametrov (10) ako svietiaci segment.

(4) Ľavý digitálny displej

(5) Zobrazenie HOLD

Vždy na konci zvárania sa ukladajú do pamäte aktuálne skutočné hodnoty zváracieho prúdu a zváracieho napätia – zobrazenie Hold svieti.

Zobrazenie Hold sa vzťahuje na naposledy dosiahnutý hlavný prúd I_1 . Pri každej ďalšej interakcii s prúdovým zdrojom zobrazenie Hold zhasne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Nevygenerujú sa žiadne hodnoty Hold, ak sa nedosiahla fáza hlavného prúdu.

(6) pravý digitálny displej

(7) zobrazenie Zváracie napätie

svieti pri zvolenom parametri I_1

Počas zvárania sa na pravom digitálnom displeji zobrazuje aktuálna skutočná hodnota zváracieho napätia.

Pred zváraním zobrazuje pravý digitálny displej:

- 0,0 pri navolených prevádzkových režimoch pre zváranie TIG,
- aktuálnu hodnotu napätia chodu naprázdno, keď je parameter ponuky Setup tri nastavený na „off“ alebo pri navolenom prevádzkovom režime zvárania obaľovanou elektródou (po oneskorení 3 sekundy; 93 V je približne stredná hodnota pulzačného napätia chodu naprázdno).

(8) zobrazenia jednotiek

S

zobrazenie s

svieti, ak boli navolené parametre tup a tdown, ako aj nasledujúce parametre Setup:

GPr | GPo | SPt | tAC | t-S | t-E | Hti | Ito | ArC | St1 | St2 | SPb.

Hz

zobrazenie Hz

svieti:

ak je pri parametri Setup F-P nastavená hodnota frekvencie impulzov, pri navolenom parametri Setup F-P.

%

zobrazenie %

svieti, ak sa navolili parametre I_S , I_1 a I_E , ako aj parametre Setup dcY, I-G a HCU.



zobrazenie mm

svieti, ak bol nastavený parameter ponuky Setup ELd.

- (9) **Tlačidlo prevádzkového režimu**
na výber prevádzkového režimu



2-taktný režim



4-taktný režim




Zváranie obaľovanou elektródou

Pri zvolenom prevádzkovom režime svieti príslušná LED dióda.

Ak je v ponuke Setup parameter Trigger nastavený na OFF alebo ak je pripojené diaľkové ovládanie nohou, súčasne sa rozsvietia LED diódy 2T a 4T.

- (10) **Prehľad zváracích parametrov**

Prehľad zváracích parametrov obsahuje najdôležitejšie zváracie parametre pre daný zvárací režim. Poradie parametrov zvárania je vopred zadané štruktúrou „šnúry na bielizeň“. Navigácia v prehľade zváracích parametrov sa uskutočňuje otáčaním nastavovacieho kolieska.

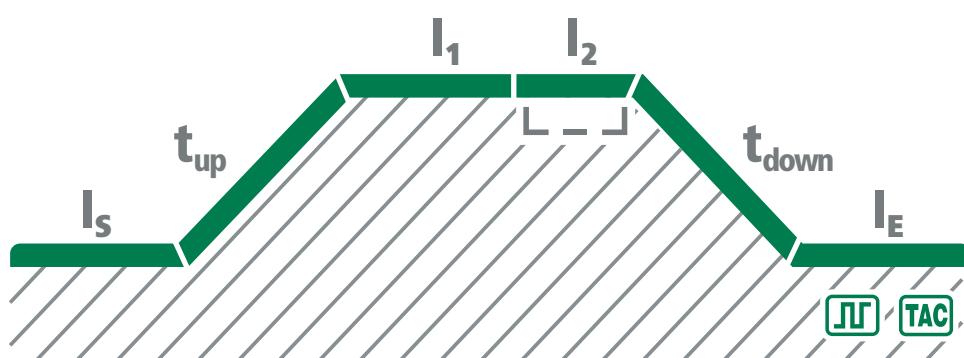

Prehľad zváracích parametrov obsahuje nasledujúce zváracie parametre:

Štartovací prúd I_S

na zváranie TIG

Up-Slope t_{up}

Časový úsek, v ktorom sa pri zváraní TIG zvýši štartovací prúd I_S na vopred zadaný hlavný prúd I_1 .

Na ľavom digitálnom displeji sa zobrazuje t-u pre UpSlope.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! UpSlope t_{up} sa uloží oddelené pre nasledujúce prevádzkové režimy:

- 2-taktný režim,
- 4-taktný režim,
- keď je parameter ponuky Setup Trigger nastavený na možnosť off,
- keď je pripojené diaľkové ovládanie nohou.

Hlavný prúd (zvárací prúd) I_1

- na zváranie TIG
- na zváranie obaľovanou elektródou

znížený prúd I_2 ,

na 4-taktný režim prevádzky TIG

Down Slope t_{down}

Časový úsek, v ktorom pri zváraní TIG klesne vopred zadaný hlavný prúd I_1 na koncový prúd I_E .

Na ľavom digitálnom displeji sa zobrazuje t-d pre Down Slope.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Down Slope t_{down} sa uloží oddelené pre nasledujúce prevádzkové režimy:

- 2-taktný režim,
- 4-taktný režim,
- keď je parameter ponuky Setup Trigger nastavený na možnosť off,

Koncový prúd I_E

na zváranie TIG



Pulzácia *)

Frekvencia impulzov pre zváranie TIG



Stehovanie *)

Trvanie pulzného zváracacieho prúdu

*)

Parametre Pulzácia a Stehovanie sa zobrazujú iba vtedy, keď je parameter ponuky Setup Zobrazenie Ptd – Pulse-TAC nastavený na možnosť „on“.

(11) Nastavovacie koliesko s funkciou otočenia/stlačenia

Slúži na výber prvkov, nastavenie hodnôt a posúvanie v zoznamoch.

(12) Tlačidlo kontroly plynu



na nastavenie potrebného množstva ochranného plynu na tlakovom redukčnom ventile

Po stlačení tlačidla na kontrolu plynu prúdi ochranný plyn 30 sekúnd von.

Opäťovným stlačením alebo štartom zvárania sa operácia predčasne ukončí.

Prípoje, spínače a mechanické komponenty

Ovládacie prvky,
prípojky a mecha-
nické kompo-
nenty

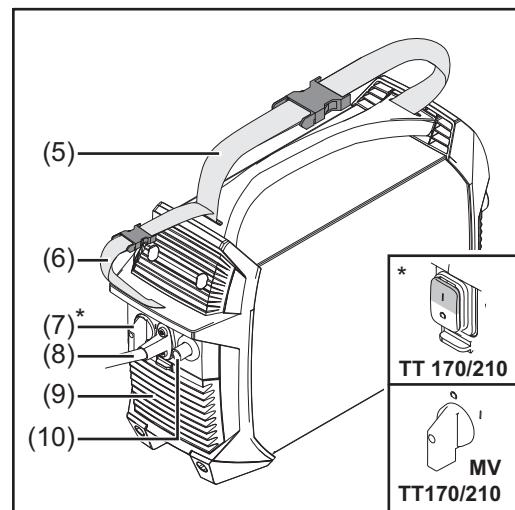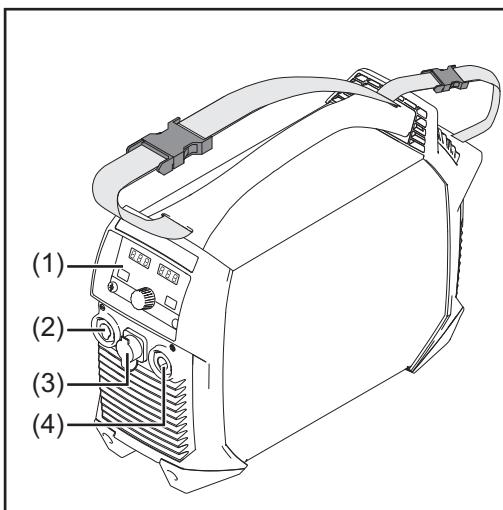

- (1) Ovládací panel
- (2) (-) Prúdová zásuvka s integrovanou prípojkou ochranného plynu
na pripojenie:
zváracieho horáka TIG
kábla elektródy pri zváraní obaľovanou elektródou
- (3) Prípojka TMC (TIG Multi Connector)
na pripojenie zváracieho horáka TIG
na pripojenie diaľkového ovládania nohou
na pripojenie diaľkového ovládania pri zváraní obaľovanou elektródou
- (4) (+) Prúdová zásuvka s bajonetovým uzáverom
na pripojenie uzemňovacieho kábla
- (5) Nosný popruh
- (6) Popruh na káble
na uchytenie sieťového a zváracieho kábla
DÔLEŽITÉ! Nepoužívajte popruh na káble na prepravu zariadenia!
- (7) Sieťový spínač
- (8) Sieťový kábel s ťahovým odľahčením
v zariadeniach MV: Napájací sieťový kábel
(pozri Pripojenie sieťového kábla na strane 38)
- (9) Vzduchový filter
- (10) Prípojka ochranného plynu

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Minimálna výbava pre zváračskú prevádzku

Všeobecné informácie

Vždy v závislosti od daného zváračského postupu je potrebná určitá minimálna výbava, aby sa dalo pracovať s týmto prúdovým zdrojom.
Ďalej sa popisujú zváračské postupy a zodpovedajúca minimálna výbava pre režim zvárania.

TIG DC zváranie

- Prúdový zdroj
- Uzemňovací kábel
- Zvárací horák TIG s kolískovým spínačom či bez neho
- Prípojka plynu (zásobovanie ochranným plynom)
- Pridavný materiál vždy v závislosti od danej aplikácie

Zváranie tyčovou elektródou

- Prúdový zdroj
- kábel kostry
- držiak elektródy
- tyčové elektródy vždy podľa konkrétnej aplikácie

Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenie zariadenia.

- Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si prečítate a pochopíte celý návod na obsluhu.
- Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si podrobne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov, hlavne bezpečnostné predpisy, a ked im porozumiete.

Použitie na určený účel

Prúdový zdroj je určený výlučne na zváranie TIG a zváranie tyčovou elektródou.

Každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za neprimerané. Za poškodenia z tohto vyplývajúce výrobca neručí.

K použitiu podľa určenia patrí tiež

- dodržanie všetkých upozornení z návodu na obsluhu,
- dodržiavanie kontrolných postupov a prác pri údržbe.

Pokyny na inštalovanie

Zariadenie je odskúšané podľa stupňa krycia IP 23, to znamená:

- ochranu proti vniknutiu pevných cudzích telies väčších ako \varnothing 12,5 mm (0.49 in.),
- ochranu proti striekajúcej vode až do uhla 60° od kolmice.

Toto zariadenie sa s ohľadom na stupeň krycia IP23 môže nainštalovať a prevádzkovať vo voľnom priestranstve.

Treba vylúčiť bezprostredný účinok vlhkosti (napr. vplyvom dažďa).



NEBEZPEČENSTVO!

Zariadenia môžu pri prevrátení alebo páde ohrozit život.

- Zariadenia stabilne postavte na rovný a pevný podklad.

Vetrací kanál predstavuje dôležité bezpečnostné zariadenie. Pri voľbe miesta nainštalovania treba dbať na to, aby chladiaci vzduch mohol nerušene vstupovať alebo vystupovať cez vzduchové štrbinu na prednej alebo zadnej strane. Vzniknutý elektricky vodivý prach (napr pri brúsení) nesmie byť nasávaný priamo do prístroja.

Sieťová prípojka

Zariadenia sú dimenzované na sieťové napätie uvedené na výkonovom štítku. Ak u vášho prevedenia zariadenia nie je nainštalovaný sieťový kábel alebo sieťová zástrčka, musia byť tieto namontované v súlade s národnými normami. Istenie sieťového prívodu sa uvádza v technických údajoch.



POZOR!

Nedostatočne dimenzovaná elektroinštalácia môže viesť k závažným materiálnym škodám.

- Sieťový kábel a tiež jeho istenie treba nadimensovať zodpovedajúc existujúcemu prúdovému napájaniu. Platia technické údaje na výkonovom štítku.

Generátorový režim

Prúdový zdroj je vhodný pre generátorový režim.

Na to, aby sa mohol stanoviť potrebný výkon generátora, sa vyžaduje maximálny zdanlivý výkon $S_{1\max}$ prúdového zdroja.

Maximálny zdanlivý výkon $S_{1\max}$ prúdového zdroja sa vypočíta takto:

$$S_{1\max} = I_{1\max} \times U_1$$

$I_{1\max}$ a U_1 podľa výkonového štítku zariadení alebo technických údajov

Potrebný zdanlivý výkon generátora S_{GEN} sa vypočíta pomocou tohto vzorca:
 $S_{GEN} = S_{1\max} \times 1,35$

Ak sa nezvára pri plnom výkone, môže sa použiť menší generátor.

DÔLEŽITÉ! Zdanlivý výkon generátora S_{GEN} nesmie byť menší ako maximálny zdanlivý výkon prúdového zdroja $S_{1\max}$!

Pri prevádzke 1-fázových zariadení na 3-fázových generátoroch nezabudnite, že uvedený zdanlivý výkon generátora môže byť často k dispozícii ako celok prostredníctvom všetkých troch fáz generátora. V danom prípade si u výrobcu generátora zistite ďalšie informácie o výkone jednotlivých fáz generátora.

UPOZORNENIE!

Odozdané napätie generátora nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako tolerancia sietového napäťia ani ju prekročiť.

Údaj o tolerancii sietového napäťia je uvedený v časti Technické údaje.

Pripojiť sietový kábel

Všeobecné informácie

Ak sa prúdové zdroje dodávajú bez nainštalovaného sieťového kabla, musí sa pred uvedením do prevádzky k prúdovému zdroju pripojiť sieťový kábel zodpovedajúci napätiu prípojky.

Sietový kábel je súčasťou dodávky prúdového zdroja.

Bezpečnosť




NEBEZPEČENSTVO!

Chybne vykonané práce môžu zapríčiniť závažné poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Ďalej popisované činnosti smie vykonávať iba vyškolený odborný personál!
- ▶ Riadte sa kapitolou Bezpečnostné predpisy v návode na obsluhu prúdového zdroja a systémových komponentov!

Pripojenie sietového kabla

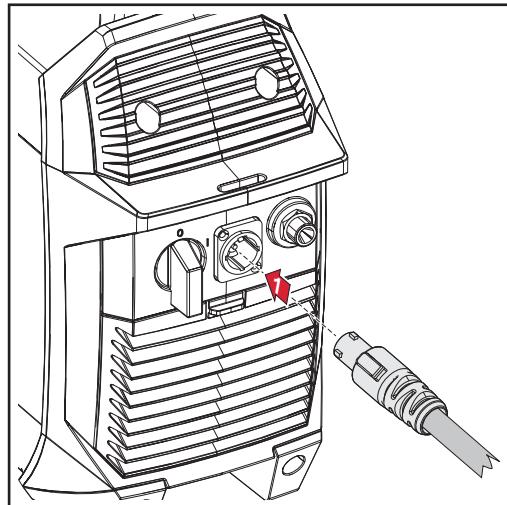

[1] Pripojenie sietového kabla:

- Zasuňte sietový kábel.
- Sieťový kábel otáčajte o 45° doprava, kým sa neozve blokovanie.

DÔLEŽITÉ! Ak je prúdový zdroj vybavený sieťovým káblom bez sieťovej zástrčky, pripojenie k verejnej elektrickej sieti musí byť v súlade s národnými normami a smernicami a smie ho vykonávať iba vyškolený odborný personál.

Uvedenie do prevádzky

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný.

Ak je zariadenie počas inštalácie napojené na sieť, hrozí nebezpečenstvo závažných úrazov a materiálnych škôd.

- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že sieťový vypínač je v pozícii - O -.
- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že zariadenie je odpojené od siete.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku elektricky vodivého prachu v zariadení.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- ▶ Zariadenie prevádzkuje iba s nainštalovaným vzduchovým filtrom. Vzduchový filter predstavuje podstatné bezpečnostné zariadenie pre dosiahnutie stupňa krycia IP23.

Všeobecne

Uvedenie prúdového zdroja do prevádzky je opísané za použitia štandardnej konfigurácie pre hlavný prípad zvárania TIG.

Štandardná konfigurácia pozostáva z nasledujúcich systémových komponentov:

- Prúdový zdroj
- Ručný horák na zváranie TIG
- redukčný ventil
- plynová fľaša


Pripojenie plynovej fľaše



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo vážnych poranení osôb a materiálnych škôd v dôsledku prevrnutých plynových fliaš.

- ▶ Fľaše s ochranným plynom postavte na stabilný rovný a pevný podklad. Fľaše s ochranným plynom zaistite proti prevráteniu.
- ▶ Dodržte bezpečnostné predpisy výrobcu plynovej fľaše.

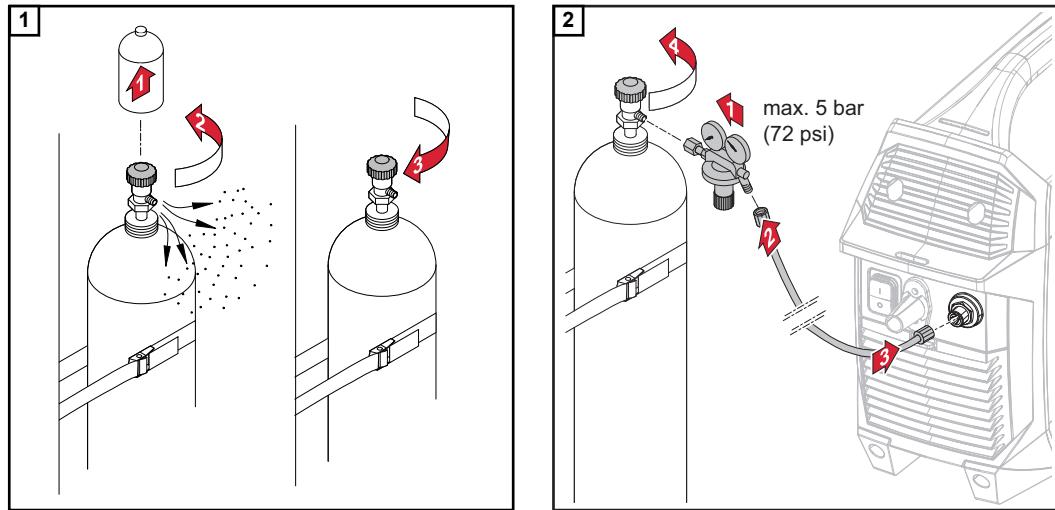


Pripojenie zváracieho horáka k prúdovému zdroju


UPOZORNENIE!

Pre prúdové zdroje TransTig nepoužívajte žiadne čisté volfrámové elektródy (identifikačná farba: zelená).

- 1** Zvárací horák osadte podľa návodu na obsluhu zváracieho horáka.

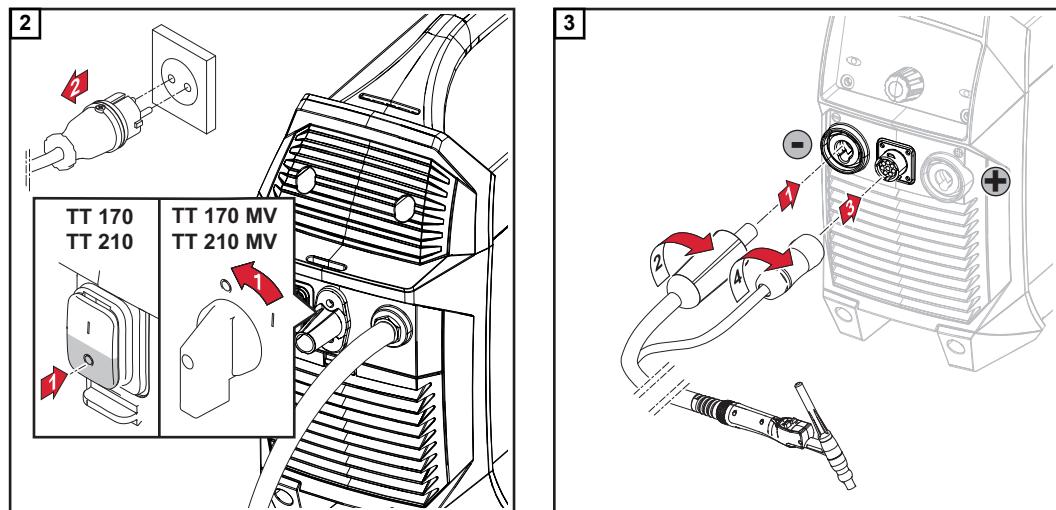

Vytvorenie uzemňovacieho spojenia so zárencom

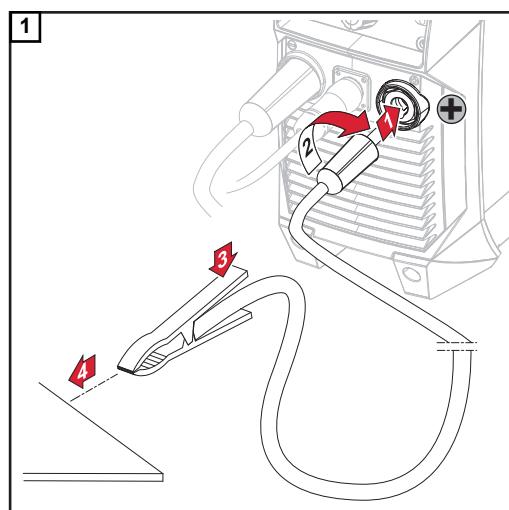

Zisťovanie odporu „r“ zváracieho obvodu

DÔLEŽITÉ! S cieľom dosiahnuť optimálne výsledky zvárania je pred začiatkom zvárania potrebné zistiť odpor zváracieho obvodu „r“.

Odpor zváracieho obvodu „r“ je potrebné zistiť aj vtedy, keď sa zmení niektorý z nasledujúcich komponentov zváracieho systému:

- hadicové vedenia zváracieho horáka,
- zvárací horák,
- uzemňovací kábel.

Ďalšie informácie o zisťovaní odporu zváracieho obvodu nájdete na druhej úrovni ponuky TIG (pozri stranu 74).

Zvárací režim

Druhy režimu TIG

SK

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!


Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenie zariadenia.


- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si prečítate a pochopíte celý návod na obsluhu.
- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si podrobne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov, hlavne bezpečnostné predpisy, a ked im porozumiete.

Údaje o nastavení, rozsahu nastavenia a rozmerových jednotkách dostupných parametrov sú uvedené v časti „Ponuka Setup“.

Symboly a vysvetlenie

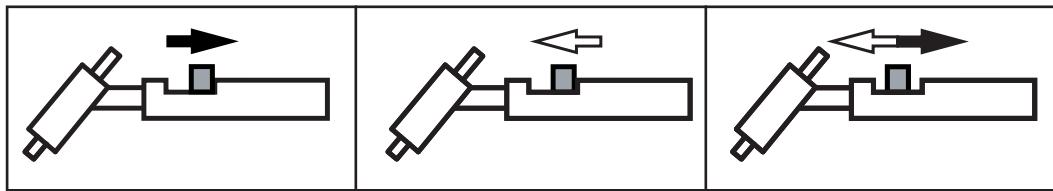

Tlačidlo horáka potiahnite dozadu a podržte | Uvoľnite tlačidlo horáka | Tlačidlo horáka krátko potiahnite dozadu (< 0,5 s)

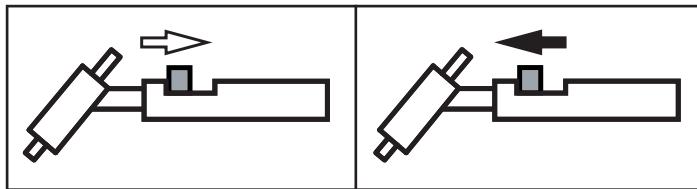


Zatlačte tlačidlo horáka dopredu a podržte | Uvoľnite tlačidlo horáka

I_S	Fáza štartovacieho prúdu – opatrné ohrievanie nízkym zváracím prúdom, aby sa správne polohoval prídavný materiál
t_S	Trvanie štartovacieho prúdu
t_{up}	Fáza UpSlope: kontinuálne zvyšovanie štartovacieho prúdu na hlavný prúd (zvárací prúd) I_1
I_1	Fáza hlavného prúdu (fáza zváracieho prúdu): rovnomerné vnášanie tepla do základného materiálu vyhriateho predtým vneseným teplom
I_2	Fáza zníženého prúdu: prechodné zníženie zváracieho prúdu na zabránenie lokálnemu prehriatiu základného materiálu
t_{down}	Fáza Down Slope: kontinuálne znižovanie zváracieho prúdu na prúd koncového krátera
I_E	Fáza koncového prúdu: na zabránenie miestnemu prehriatiu základného materiálu v dôsledku nahromadenia tepla na konci zvárania. Zabráni sa možnému prepadnutiu zvarového spoja.
t_E	Trvanie koncového prúdu
SPt	Doba bodovania
GPr	Čas predfuku plynu
GPo	Čas doprúdenia plynu

2-taktný režim

- Zváranie: Tlačidlo horáka potiahnite dozadu a podržte
- Koniec zvárania: Uvoľnite tlačidlo horáka

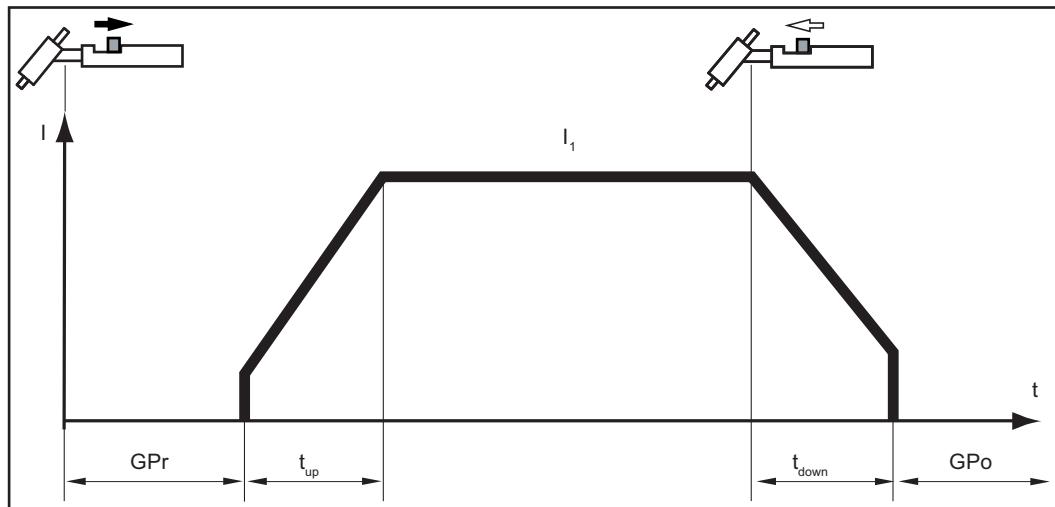


2-taktný režim

Pre 2-taktný režim je možné nastaviť v ponuke Setup čas štartovacieho prúdu ($t\text{-S}$) a čas koncového prúdu ($t\text{-E}$).

4-taktný režim

- Začiatok zvárania so štartovacím prúdom I_S : Tlačidlo horáka potiahnite dozadu a podržte
- Zváranie s hlavným prúdom I_1 : Uvoľnite tlačidlo horáka
- Zniženie na koncový prúd I_E : Tlačidlo horáka potiahnite dozadu a podržte
- Koniec zvárania: Uvoľnite tlačidlo horáka

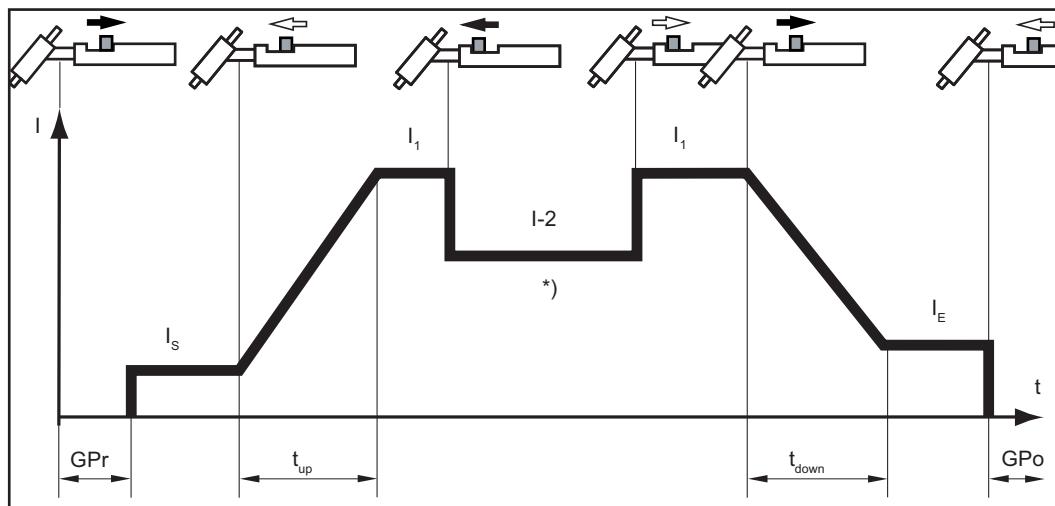

4-taktný režim

*) Prechodné zníženie


Pri prechodnom znížení zvárací prúd počas fázy hlavného prúdu poklesne na nastavený znížený prúd $I\text{-}2$.

- Na aktiváciu prechodného zníženia zatlačte tlačidlo horáka dopredu a podržte.
- Na opäťovné zvýšenie hlavného prúdu uvoľnite tlačidlo horáka.

Bodové zváranie Ak pre parameter Setup SPt bola nastavená určitá hodnota, 2-taktný prevádzkový režim zodpovedá prevádzkovému režimu Bodové zváranie. Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie Bodové zváranie.

- Zváranie: Tlačidlo horáka krátko potiahnite dozadu
Doba zvárania zodpovedá hodnote, ktorá bola zadaná pre parameter Setup SPt.
- Predčasné ukončenie zváracieho postupu: tlačidlo horáka znova potiahnite dozadu.

Pri použití nožného diaľkového ovládania sa doba bodovania spustí pri aktivovaní nožného diaľkového ovládania. Výkon sa nedá regulovať nožným diaľkovým ovládaním.

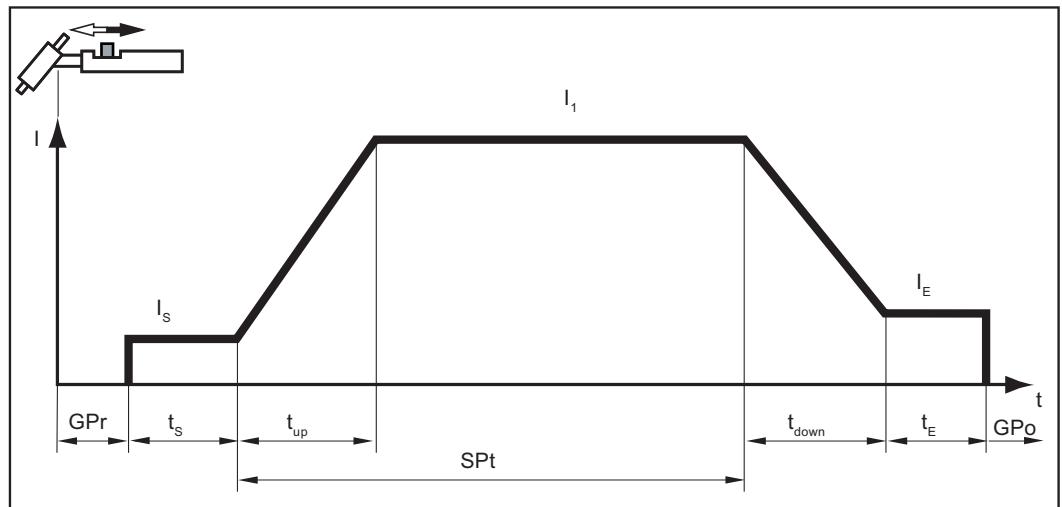

Zváranie TIG

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenie zariadenia.

- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si prečítate a pochopíte celý návod na obsluhu.
- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si podrobne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov, hlavne bezpečnostné predpisy, a ked im porozumiete.



NEBEZPEČENSTVO!

Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný.

Ak je prúdový zdroj počas inštalácie napojený na sieť, hrozí nebezpečenstvo závažných úrazov a materiálnych škôd.

- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že sieťový vypínač prúdového zdroja je v pozícii - O -.
- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že prúdový zdroj je odpojený od siete.

Príprava




POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Len čo bude sieťový spínač prepnutý do polohy -I-, bude volfrámová elektróda zváracieho horáka pod napäťom.

- ▶ Dbajte na to, aby sa volfrámová elektróda nedotkla osôb alebo elektricky vodivých, alebo uzemnených častí (napr. skriňa atď.).

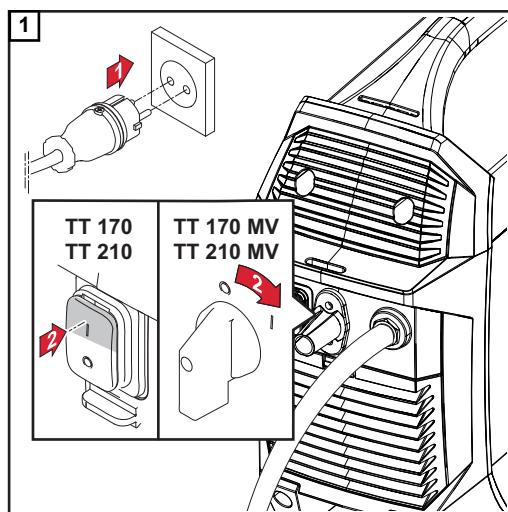

Zváranie TIG



- 1** Pomocou tlačidla prevádzkového režimu vyberte požadovaný prevádzkový režim TIG:



- 2** Stlačte nastavovacie koliesko.



V prehľade zváracích parametrov svietia priradené zváracie parametre približne na 50 %, segment aktuálne vybratého zváracieho parametra svieti na 100 %.

- 3** Otočte nastavovacím kolieskom a vyberte zvárací parameter, ktorý sa má nastaviť (segment priradený zváraciemu parametru v prehľade zváracích parametrov svieti).



- 4** Stlačte nastavovacie koliesko.



- 5** Otáčaním nastavovacieho kolieska zmeňte hodnotu vybratého zváracieho parametra.



- 6** Stlačením nastavovacieho kolieska potvrďte nastavenú hodnotu.



- 7** Ak je to potrebné, nastavte v ponuke Setup ďalšie parametre (Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nastavenia Setup od strany [71](#)).

- 8** Otvorte ventil plymovej fľaše.

9 Nastavte množstvo ochranného plynu:

Stlačte tlačidlo kontroly plynu.



Testovacie prúdenie plynu bude prebiehať nanajvýš 30 sekúnd. Opäťovným stlačením sa operácia predčasne ukončí.

Nastavovaciu skrutku na spodnej strane redukčného ventilu otáčajte dovtedy, kým manometer neukáže požadované množstvo plynu.


UPOZORNENIE!

Všetky požadované hodnoty parametrov nastavené pomocou nastavovacieho kolieska zostanú v zásade uložené až do ďalšej zmeny.

Platí to aj vtedy, ak sa prúdový zdroj medzičasom vypol a znova zapol.

10 Spusťte zvárací proces (zapálte elektrický oblúk).

Zváracie parametre

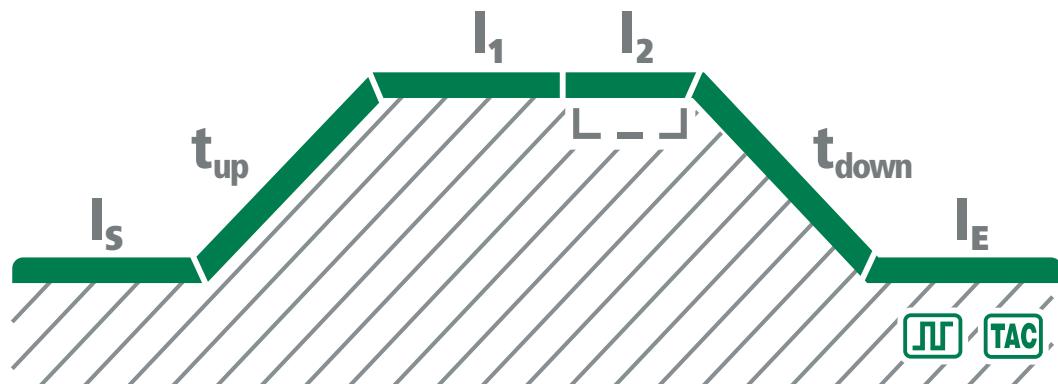

I_S **Štartovací prúd**
1 – 200 % hlavného prúdu I₁
Výrobne nastavenie 35 %

t_{up} **UpSlope**
off/0,01 – 9,9 s
Výrobne nastavenie: 0,5 s
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! UpSlope t_{up} sa uloží oddelenie pre nasledujúce prevádzkové režimy:

- 2-taktný režim,
- 4-taktný režim,
- keď je parameter ponuky Setup Trigger nastavený na možnosť off,
- keď je pripojené diaľkové ovládanie nohou.

I₁ **Hlavný prúd**
10 – 170 A ... TT 170
10 – 210 A ... TT 210
Výrobne nastavenie: 100 A

I_2	Znížený prúd (iba v 4-taktnom režime) 1 – 200 % (hlavného prúdu I_1) Výrobné nastavenie: 50 %
t_{down}	Down Slope off/0,01 – 9,9 s Výrobné nastavenie: 1,0 s DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Down Slope t_{down} sa uloží oddelené pre nasledujúce prevádzkové režimy: - 2-taktný režim, - 4-taktný režim, - keď je parameter ponuky Setup Trigger nastavený na možnosť off,
I_E	Koncový prúd 1 – 100 % (hlavného prúdu I_1) Výrobné nastavenie: 30 %
	Pulzácia * F-P (frekvencia impulzov) off/0,2 – 990 Hz Výrobné nastavenie: off
	Stehovanie * Trvanie pulzného zváracieho prúdu of/0,1 – 9,9 s/on Výrobné nastavenie: off

* Parametre Pulzácia a Stehovanie sa zobrazujú iba vtedy, keď je parameter ponuky Setup Zobrazenie Ptd – Pulse-TAC nastavený na možnosť „on“.

Elektrický oblúk zapáliť

Zapálenie elektrického oblúka pomocou VF (VF zapaľovanie)



POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu v dôsledku šoku pri zásahu elektrickým prúdom

Aj keď zariadenia Fronius spĺňajú všetky príslušné normy, vysokofrekvenčné zapaľovanie môže za určitých okolností prenášať prúd, v dôsledku čoho môže dôjsť k neškodnému, no citeľnému zásahu elektrickým prúdom.


- ▶ Používajte predpísaný ochranný odev, najmä rukavice!
- ▶ Používajte len vhodné, úplne neporušené a nepoškodené hadicové vedenia TIG!
- ▶ Vyhýbajte sa práci vo vlhkom alebo v mokrom prostredí!
- ▶ Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri práciach na lešení, pracovných plošinách, zváraní v nútených polohách, na úzkych, ťažko dostupných alebo exponovaných miestach!

VF zapaľovanie je aktivované vtedy, ak bol parameter Setup IGn nastavený na „on“. Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie VF zapaľovanie.


HF TAC
„...“

Na rozdiel od dotykového zapaľovania pri VF zapáľovaní odpadá riziko znečistenia volfrámovej elektródy a zvarenca.

Postup pre VF zapaľovanie:

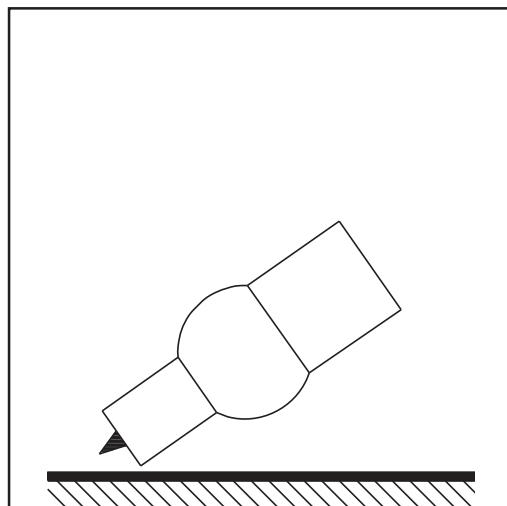


- 1 Plynovú dýzu nasadťte na miesto zapaľovania tak, aby bol medzi volfrámovou elektródou a zvarencom odstup približne 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.). Vznikne odstup.

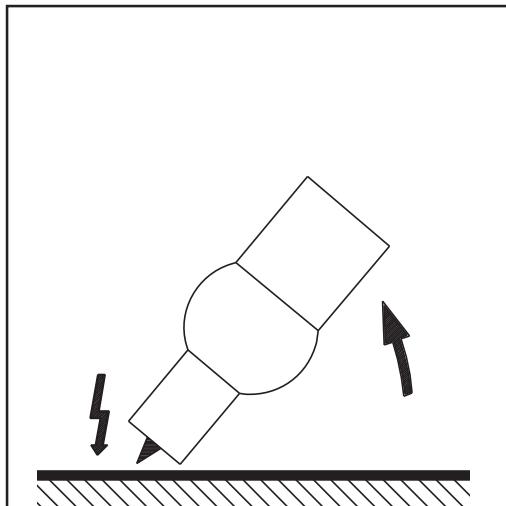

- 2** Zväčšite sklon horáka a tlačidlo horáka stlačte podľa navoleného prevádzkového režimu.

Elektrický oblúk sa zapáli bez dotyku so zvarencom.

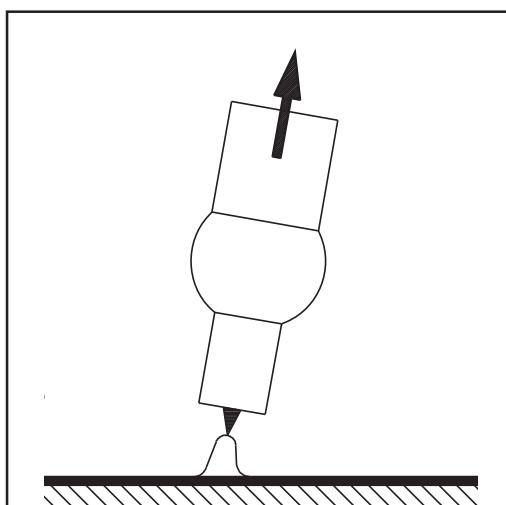


- 3** Zvárací horák natočte do normálnej polohy.
4 Zvárajte.


Dotykové zapáľovanie pre zváracie horáky s tlačidlom horáka

Ak je nastavovací parameter IGn nastavený na OFF, VF zapáľovanie je deaktivované. Zapálenie elektrického oblúka prebehne dotykom zvarenca s volfrámovou elektródou.

Postup zapálenia elektrického oblúka pomocou dotykového zapáľovania pre zváracie horáky s tlačidlom horáka:

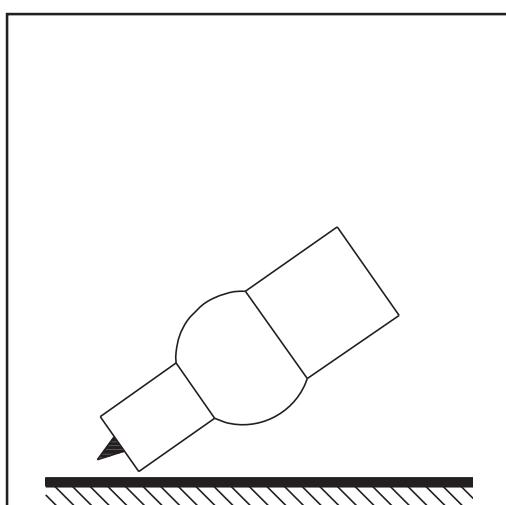


- 1** Plynovú dýzu nasadťte na miesto zapáľovania tak, aby medzi volfrámovou elektródou a zvarencom bol odstup približne 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.). Vznikne odstup.

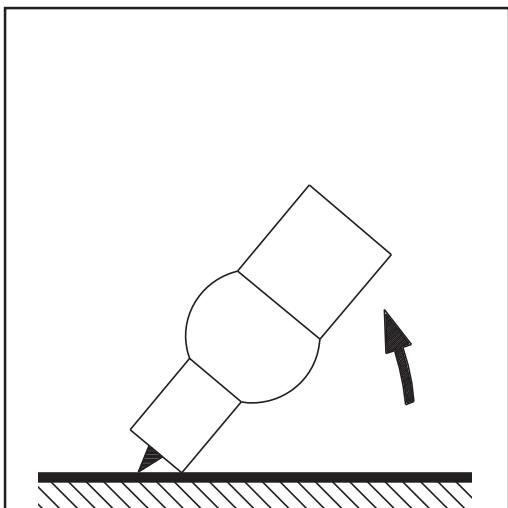

2 Stlačte tlačidlo horáka.

Ochranný plyn prúdi.

3 Zvárací horák pomaly napriamujte, až kým sa volfrámová elektróda nedotkne zvarenca.

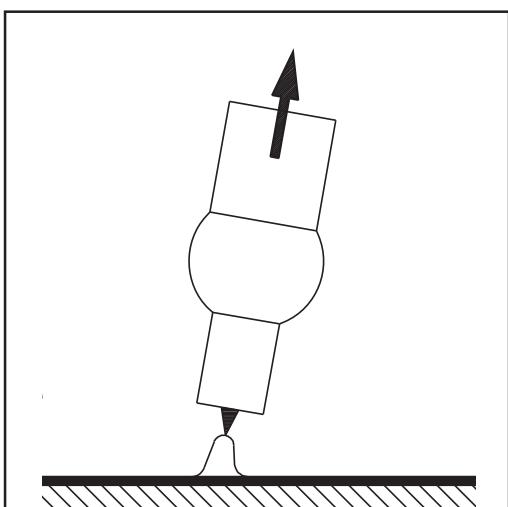

4 Zvárací horák nadvihnite a natočte do normálnej polohy.

Elektrický oblúk horí.


5 Zvárajte.

Dotykové zapaľovanie pre zváracie horáky bez tlačidla horáka


Ak je nastavovací parameter IGN nastavený na OFF, VF zapaľovanie je deaktivované. Zapálenie elektrického oblúka prebehne dotykom zvarenca s volfrámovou elektródou.

Parameter Setup Tri musí byť nastavený na OFF.

Postup zapálenia elektrického oblúka pomocou dotykového zapaľovania pre zváracie horáky bez tlačidla horáka:

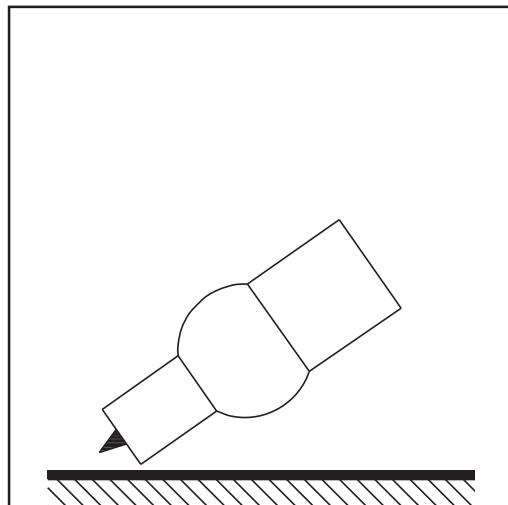


- 1** Plynovú dýzu nasadte na miesto zapaľovania tak, aby medzi volfrámovou elektródou a zvarencom bol odstup približne 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.). Vznikne odstup.

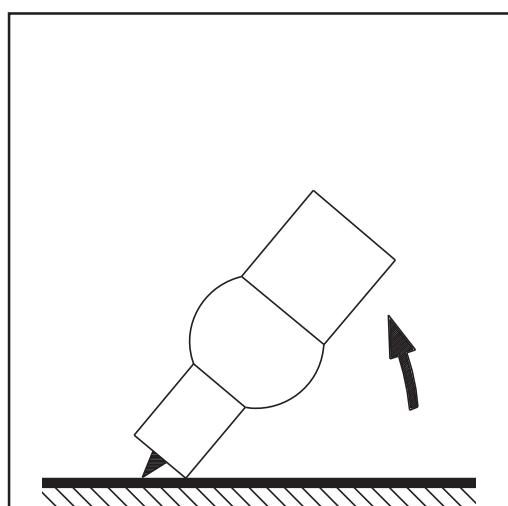

- 2** Stlačte uzatvárací ventil plynu.

Ochranný plyn prúdi.

- 3** Zvárací horák pomaly napriamujte, až kým sa volfrámová elektróda nedotkne zvarenca.

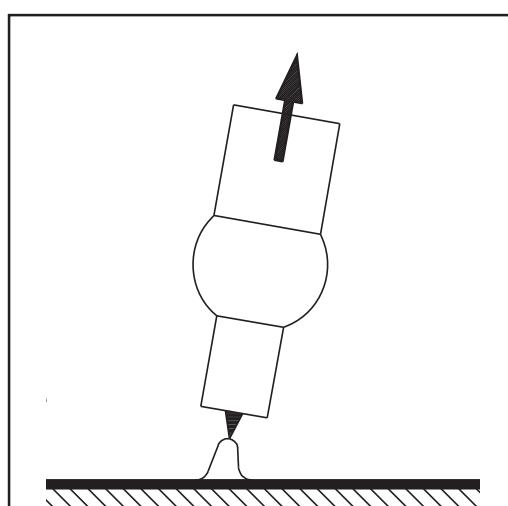

- 4** Zvárací horák nadvihnite a natočte do normálnej polohy.

Elektrický oblúk horí.

- 5** Zvárajte.

Elektrický oblúk zapálte vysoko- frekvenčným dotykom (Dotykové VF zapaľovanie)

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu v dôsledku šoku pri zásahu elektrickým prúdom

Aj keď zariadenia Fronius splňajú všetky príslušné normy, môže vysokofrekvenčné zapaľovanie za určitých okolností prenášať prúd, v dôsledku čoho môže dôjsť k neškodnému, no cieľnému zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ Používajte predpísaný ochranný odev, najmä rukavice!
- ▶ Používajte len vhodné, úplne neporušené a nepoškodené hadicové vedenia TIG!
- ▶ Vyhýbajte sa práci vo vlhkom alebo v mokrom prostredí!
- ▶ Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri práci na lešení, pracovných plošinách, zváraní v nútených polohách, na úzkych, ťažko dostupných alebo exponovaných miestach!

Zvárací proces sa začína krátkym dotykom zvarenca s volfrámovou elektródou. Vysokofrekvenčné zapaľovanie sa aktivuje po uplynutí nastaveného času oneskorenia VF zapaľovania.

Preťaženie volfrámovej elektródy

Pri preťažení volfrámovej elektródy sa na ovládacom paneli rozsvieti zobrazenie Preťaženie elektródy.



Možné príčiny preťaženia volfrámovej elektródy:

- volfrámová elektróda má príliš malý priemer,
- hlavný prúd I_1 je nastavený na príliš vysokú hodnotu.

Riešenie:

- Použite volfrámovú elektródou s väčším priemerom (v tomto prípade musí byť aj hodnota parametra Setup ELd prispôsobená novému priemeru elektródy).
- Znižte hlavný prúd.

DÔLEŽITÉ! Zobrazenie Preťaženie elektródy je presne prispôsobené na elektródy s prísadou céru. Pre všetky ostatné elektródy platí zobrazenie Preťaženie elektródy ako orientačná hodnota.

Koniec zvárania

- [1]** Zváranie ukončite vždy v závislosti od nastaveného prevádzkového režimu uvoľnením tlačidla horáka.
- [2]** Vyčkajte po dobu nastaveného doprúdenia plynu, zvárací horák držte v polohe nad koncom zvarového spoja.


Pre zváracie horáky s tlačidlom horáka alebo bez neho je na ukončenie zvárania k dispozícii aj funkcia TIG Comfort Stop (CSS).

Táto funkcia sa nastavuje v ponuke Setup – úroveň 2 (pozri stranu **74**).

Špeciálne funkcie

Funkcia monitrovania odtrhnutia elektrického oblúka	Ak sa elektrický oblúk odtrháva a v priebehu časového rozpätia, nastaveného v ponuke Setup, nedôjde k prietoku prúdu, prúdový zdroj sa samočinne vypína. Obslužný panel ukazuje servisný kód „no Arc“. Na opäťovné zahájenie zváracieho procesu stlačiť ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli alebo tlačidlo horáka. Nastavenie parametra ponuky Setup Monitorovanie odtrhnutia elektrického oblúka (Arc) sa popisuje v časti „Ponuka Setup – Úroveň 2“.
Funkcia Ignition Time-Out	Prúdový zdroj disponuje funkciou Ignition Time-Out. Ak sa stlačí tlačidlo horáka, začína ihneď úvodné prúdenie plynu. Hned' potom sa začne operácia zapálenia. Ak v priebehu času nastaveného v ponuke Setup nevznikne elektrický oblúk, prúdový zdroj sa samočinne odpojí. Ovládací panel ukazuje servisný kód „no IGn“. Pre opäťovný pokus stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli alebo stlačte tlačidlo horáka. Nastavenie parametra Ignition Time-Out (Ito) je opísané v časti Ponuka Setup – úroveň 2.
Pulzné zváranie TIG	Zvárací prúd nastavený na začiatku zvárania nemusí byť vždy výhodný počas celého zvárania: <ul style="list-style-type: none">- pri príliš nízkej intenzite prúdu nebude základný materiál dostatočne natavený,- pri prehrievaní hrozí nebezpečenstvo, že tekutý tavný kúpeľ odkvapne. Riešenie ponúka funkcia pulzného zvárania TIG (zváranie TIG s pulzným zváracím prúdom): nižší základný prúd I-G dosiahne po strmom stúpaní výrazne vyšší impulzný prúd I1 a po nastavenom čase dcY (Duty-Cycle) znova klesne na základný prúd I-G. Pri pulznom zváraní TIG sa malé úseky zváraného miesta rýchlo natavia a ihneď rýchlo stuhnú. Pri manuálnych aplikáciách dochádza pri pulznom zváraní TIG k prísunu zváracieho drôtu vo fáze maximálneho prúdu (možné iba v nízkom frekvenčnom rozsahu 0,25 – 5 Hz). Vyššie frekvencie impulzov sa používajú väčšinou v automatizovanom režime a slúžia hlavne na stabilizáciu elektrického oblúka. Pulzné zváranie TIG sa používa na zváranie oceľových rúr v nútenej polohe alebo na zváranie tenších plechov.

Funkčný princíp pulzného zvárania TIG:

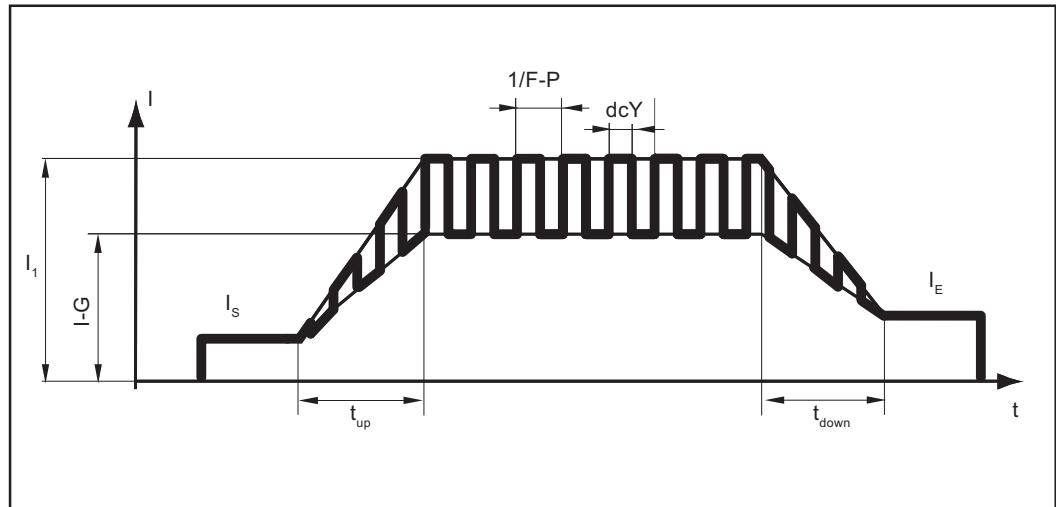

Pulzné zváranie TIG – priebeh zváracieho prúdu

Legenda:


I_S	Štartovací prúd	$F-P$	Frekvencia impulzov *)
I_E	Koncový prúd	dcY	Duty-Cycle
t_{up}	UpSlope	I_G	Základný prúd
t_{Down}	Down Slope	I_1	Hlavný prúd

*) ($1/F-P$ = odstup v čase medzi dvoma impulzmi)

Funkcia stehovania

Len čo sa pre nastavovací parameter Setup tAC (stehovanie) nastaví určité trvanie, prevádzkové režimy 2-taktný režim a 4-taktný režim sú obsadené funkciou stehovania. Priebeh týchto prevádzkových režimov zostáva nezmenený. V tomto čase je k dispozícii pulzný zvárací prúd, ktorý optimalizuje vzájomné stekanie tavných kúpeľov pri stehovaní dvojice konštrukčných dielov.

Funkčný princíp funkcie stehovania:

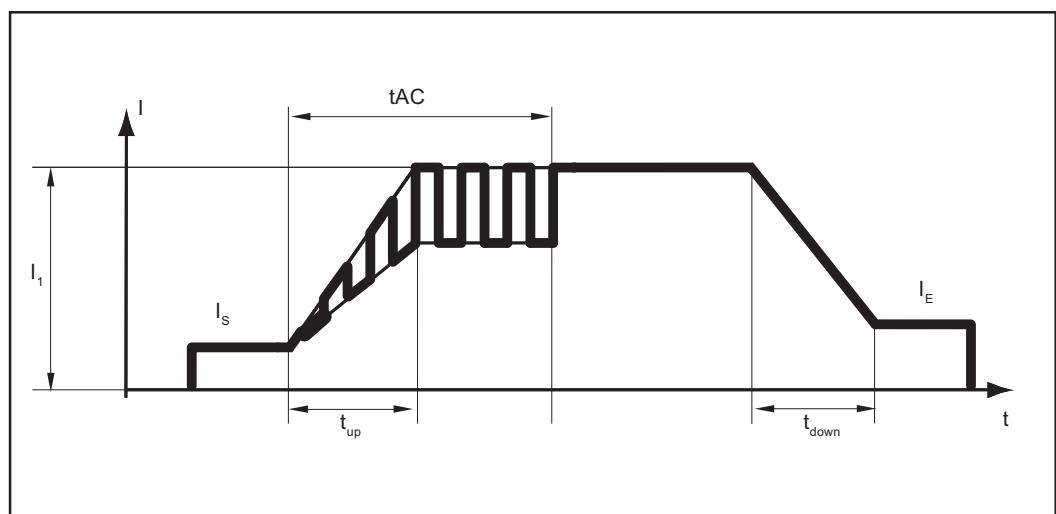

Funkcia stehovania – priebeh zváracieho prúdu

Legenda:

tAC	Trvanie pulzného zváracieho prúdu pre stehovací postup
I _S	Štartovací prúd
I _E	Koncový prúd
t _{up}	UpSlope
t _{Down}	= Down Slope
I ₁	Hlavný prúd

DÔLEŽITÉ! Pre pulzný zvárací prúd platí:

- Prúdový zdroj automaticky reguluje pulzné parametre v závislosti od nastaveného hlavného prúdu I₁.
- Nemusia sa nastavovať žiadne pulzné parametre.

Pulzný zvárací prúd začína

- po uplynutí fázy štartovacieho prúdu I_S,
- fázou UpSlope t_{up}.

Vždy podľa nastaveného času tAC môže byť pulzný zvárací prúd zachovaný až vrátane fázy koncového prúdu I_E (parameter Setup tAC na „On“).

Po uplynutí nastaveného času tAC sa ďalej zvára s konštantným zváracím prúdom, k dispozícii sú prípadne nastavené pulzné parametre.

DÔLEŽITÉ! Pri nastavovaní definovaného času stehovania možno skombinovať parameter Setup tAC s parametrom Setup SPt (doba bodovania).

Zváranie tyčovou elektródou

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenie zariadenia.

- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si prečítate a pochopíte celý návod na obsluhu.
- ▶ Opísané funkcie používajte až vtedy, keď si podrobne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov, hlavne bezpečnostné predpisy, a ked im porozumiete.



NEBEZPEČENSTVO!

Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný.

Ak je prúdový zdroj počas inštalácie napojený na sieť, hrozí nebezpečenstvo závažných úrazov a materiálnych škôd.

- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že sieťový vypínač prúdového zdroja je v pozícii - O -.
- ▶ Všetky práce na zariadení vykonávajte iba v prípade, že prúdový zdroj je odpojený od siete.

Príprava

- [1]** Sieťový spínač prepnite do polohy -O-.
- [2]** Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- [3]** Odmontujte zvárací horák TIG.
- [4]** Uzemňovací kábel zasuňte a zaistite:
 - pre tyčové elektródy pre DC- zváranie do prúdovej zásuvky (+)
 - pre tyčové elektródy pre DC+ zváranie do prúdovej zásuvky (-)
- [5]** Druhým koncom uzemňovacieho kabla vytvorte spojenie k zvarencu.
- [6]** Zasuňte kábel elektródy a zablokujte ho otočením vpravo:
 - pre tyčové elektródy pre DC- zváranie do prúdovej zásuvky (-)
 - pre tyčové elektródy pre DC+ zváranie do prúdovej zásuvky (+)
- [7]** Sieťovú vidlicu zasuňte do zásuvky.



POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Len čo sa sieťový vypínač prepne do polohy - I -, je tyčová elektróda v držiaku elektródy pod napäťom.

- ▶ Dbajte na to, aby sa tyčová elektróda nedotkla osôb alebo elektricky vodivých alebo uzemnených častí (napr. skriňa atď.).

- [8]** Sieťový spínač prepnite do polohy - I -.

Na ovládacom paneli sa nakrátko zobrazia všetky zobrazenia.

Zváranie obaľovanou elektródou



- 1** Pomocou tlačidla prevádzkového režimu vyberte prevádzkový režim zvárania obaľovanou elektródou:



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak sa vyberie prevádzkový režim zvárania obaľovanou elektródou, zváracie napätie je k dispozícii až po 3 sekundách.

- 2** Otáčaním nastavovacieho kolieska nastavte zvárací prúd.



Nastavená hodnota sa okamžite potvrdí.

- 3** Ak je to potrebné, nastavte v ponuke Setup ďalšie parametre (Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nastavenia Setup od strany [81](#)).

UPOZORNENIE!

Všetky požadované hodnoty parametrov nastavené pomocou nastavovacieho kolieska zostanú v zásade uložené až do ďalšej zmeny.

Platí to aj vtedy, ak sa prúdový zdroj medzičasom vypol a znova zapol.

- 4** Spustite zvárací proces.

Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou

DÔLEŽITÉ! Pri zváraní celulózovými elektródami musí byť nastavovací parameter CEL nastavený na „on“ (pozri aj stranu [81](#))!

Pulzné zváranie

Pulzné zváranie je zváranie pulzujúcim zváracím prúdom. Používa sa na zváranie oceľových rúr v nútenej polohe alebo na zváranie tenkých plechov.

Pri týchto použitiach nemusí byť zvárací prúd nastavený na začiatku procesu zvárania vždy výhodný pre celú operáciu zvárania:

- pri príliš nízkej intenzite prúdu nebude základný materiál dostatočne natavený,
- pri prehrievaní hrozí nebezpečenstvo, že tekutý tavný kúpel odkvapne.


Rozsah nastavenia: off, 0,2 – 990 Hz

Spôsob fungovania:

- Nižší základný prúd I-G po strmom stúpaní dosiahne výrazne vyšší impulzný prúd I-P a po nastavenom čase Duty cycle dcY znova klesne na základný prúd I-G.
- Pri pulznom zváraní sa malé úseky zváraného miesta rýchlo natavia a ihned rýchlo stuhnú.

UPOZORNENIE!

Prúdový zdroj reguluje parametre Duty-Cycle dcY a základný prúd I-G v súlade s nastavenou frekvenciou impulzov.

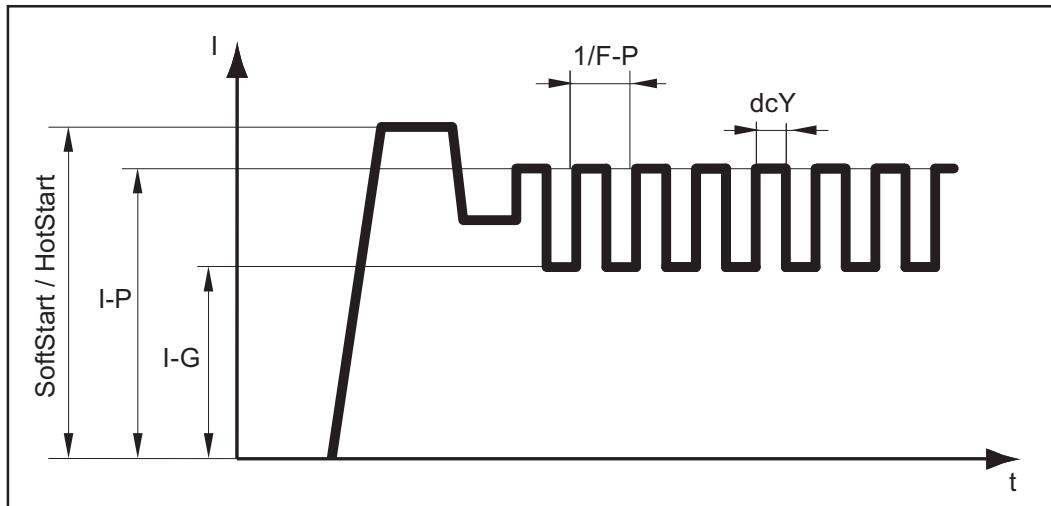

Pulzné zváranie – priebeh zváracieho prúdu

Nastaviteľné parametre:

- F-P Frekvencia impulzov ($1/F-P$ = odstup v čase medzi dvoma impulzmi)
- SoftStart / HotStart

Nenastaviteľné parametre:

- I-G Základný prúd
- dcY Duty-Cycle

Použitie pulzného zvárania:

- 1 Vyberte prevádzkový režim zvárania obaľovanou elektródou.
- 2 V ponuke Setup nastavte parameter F-P na hodnotu medzi 0,2 a 990 Hz.


Na ovládacom paneli prúdového zdroja svieti špeciálne zobrazenie Pulzácia.



Štartovací prúd > 100 % (HotStart)

Výhody

- zlepšenie zapáľovacích vlastností, aj pri elektródach so zlými zapáľovacími vlastnosťami,
- lepšie natavenie základného materiálu v štartovacej fáze, tým menej studených miest,
- podstatná eliminácia vtrúsení trosky.

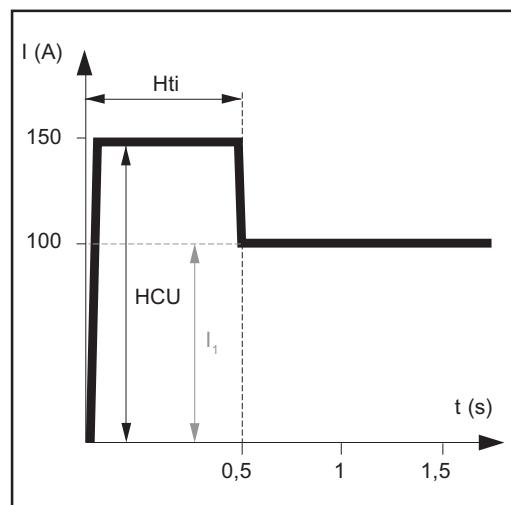

Legenda:

Hti

Hot-current time = čas horúceho prúdu,
0 – 2 s,
Nastavenie z výroby: 0,5 s

HCU

Hot-start-current = prúd horúceho štartu,
0 – 200 %,
Nastavenie z výroby: 150 %

I_1

Hlavný prúd = nastavený zvárací prúd

Príklad štartovacieho prúdu > 100 % (HotStart)


Princíp činnosti

Počas nastaveného času horúceho prúdu (Hti) sa zvárací prúd I_1 zvyšuje na prúd horúceho štartu HCU.

Nastavenie parametrov, ktoré sú k dispozícii, je opísané v časti „Ponuka Setup“ od strany [81](#).

Štartovací prúd < 100 % (SoftStart)

Štartovací prúd < 100 % (SoftStart) je vhodný pre bázické elektródy. K zapáleniu dochádza pri nízkom zváracom prúde. Po stabilizácii elektrického oblúka sa zvárací prúd kontinuálne zvyšuje až na nastavenú požadovanú hodnotu zváracieho prúdu.

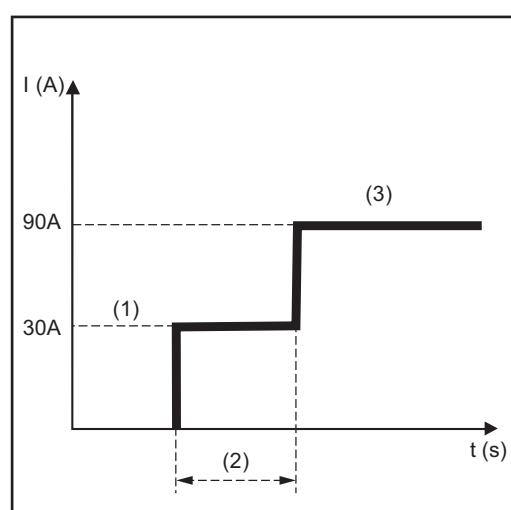

Výhody:

- zlepšenie zapáľovacích vlastností elektród, ktoré zapáľujú elektrický oblúk pri nižšom zváracom prúde,
- podstatná eliminácia vtrúsení trosky,
- zníženie rozstrekov pri zváraní.

(1) Štartovací prúd HCU

(2) Čas štartovacieho prúdu Hti

(3) Hlavný prúd I_1

Nastavenie štartovacieho prúdu a času štartovacieho prúdu je opísané v časti Ponuka Setup, od strany [81](#).

Funkcia Anti-Stick

Pri skracujúcim sa elektrickom oblúku môže zváracie napätie poklesnúť natoľko, že tyčová elektróda má sklon k lepeniu. Okrem toho môže dochádzať k vyžíhaniu tejto tyčovej elektródy.

Vyžíhaniu môžete zabrániť aktivovaním funkcie Anti-Stick. Ak sa tyčová elektróda začína lepiť, prúdový zdroj ihneď vypne zvárací prúd. Po oddelení tyčovej elektródy od zvarenca môžete bez problémov pokračovať vo zváraní.

Funkciu Anti-Stick je možné aktivovať a deaktivovať v ponuke Setup, pozri stranu [81](#).

Nastavenia Setup

Ponuka Setup (Nastavenie)

Všeobecné informácie

Ponuka Setup prúdového zdroja ponúka jednoduchý prístup k odborným vedomostiam, ako aj k dodatočným funkciám. V ponuke Setup je možné jednoduché prispôsobenie parametrov rôznych zadaným úloham.

V ponuke Setup sa nachádzajú:

- parametre Setup s bezprostredným účinkom na zvárací proces,
- parametre Setup pre prednastavenie zváracieho zariadenia.

Vstúpte do ponuky Setup.



[1] Stlačte a podržte tlačidlo prevádzkového režimu.

[2] Stlačte tlačidlo kontroly plynu.

V závislosti od nastaveného prevádzkového režimu sa zobrazí príslušná ponuka Setup.

[3] Ponuku Setup opustíte stlačením tlačidla prevádzkového režimu.

Zmena parametrov Parametre v ponuke Setup sa menia nasledujúcim spôsobom:

- [1] Otočte nastavovacím kolieskom a vyberte požadovaný parameter Setup.



- [2] Stlačením nastavovacieho kolieska zmeňte hodnotu parametra Setup.



Na ľavom digitálnom displeji sa zobrazuje parameter, na pravom digitálnom displeji sa zobrazuje aktuálne nastavená hodnota parametra.

- [3] Otáčaním nastavovacieho kolieska zmeňte hodnotu parametra Setup.



- [4] Stlačením nastavovacieho kolieska potvrdťte hodnotu parametra Setup.



Prehľad

Opis ponuky Setup je uvedený v nasledujúcich častiach:

- Ponuka Setup TIG
- Ponuka Setup pre tyčovú elektródu

Ponuka Setup TIG

Parametre v ponuke Setup TIG

V ponuke Setup TIG sú k dispozícii nasledujúce parametre:



Priemer elektródy

0,0 – 3,2 mm

Výrobné nastavenie: 2,4 mm



Doba bodovania/doba intervalového zvárania

off/0,05 – 25 s

Výrobné nastavenie: off

Ak bola pre parameter Setup SPt nastavená určitá hodnota, 2-taktný prevádzkový režim zodpovedá režimu prevádzky Bodovanie.

Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie Bodové zváranie, pokiaľ bola zadaná určitá hodnota pre dobu bodovania.



Doba prestávky intervalu

Tento parameter je k dispozícii iba v 2-taktnom režime a keď je aktivovaný parameter SPt.

off/0,5 – 25 s

Výrobné nastavenie: off



Stehovanie

Funkcia stehovania – čas trvania pulzného zváracieho prúdu do začiatku stehovacieho postupu.

off/0,1 – 9,9 s/on

Výrobné nastavenie: off

on

Pulzný zvárací prúd zostáva zachovaný až do konca stehovacieho postupu.

0,1 – 9,9 s

Nastavený čas začína fázou UpSlope. Po uplynutí nastaveného času sa ďalej zvára s konštantným zváracím prúdom, k dispozícii sú prípadne nastavené pulzné parametre.

off

Funkcia stehovania je vypnutá.

Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie Stehovanie, ak bola nastavená hodnota.



F - P

Frekvencia impulzov

off/0,2 – 990 Hz

Výrobné nastavenie: off

Nastavená frekvencia impulzov sa prevezme aj pre znížený prúd.

Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie Pulzácie, pokiaľ bola zadaná určitá hodnota frekvencie impulzov.



dc 4

Dutycycle

Pomer dĺžky pulzácie k trvaniu základného prúdu pri nastavenej frekvencii impulzov.

10 – 90 %

Výrobné nastavenie: 50 %

I - 0

Základný prúd

0 – 100 % (hlavného prúdu I_1)

Výrobné nastavenie: 50 %

I - S

Doba štartovacieho prúdu

Doba štartovacieho prúdu určuje trvanie fázy štartovacieho prúdu.

off/0,01 – 9,9 s

Výrobné nastavenie: off

DÔLEŽITÉ! Doba štartovacieho prúdu platí iba pre 2-taktný režim, bodové zváranie a režim s diaľkovým ovládaním nohou.

V 4-taktnom režime sa trvanie fázy štartovacieho prúdu určuje tlačidlom horáka.

I - E

Čas koncového prúdu

Čas koncového prúdu určuje čas trvania fázy koncového prúdu.

off/0,01 – 9,9 s

Výrobné nastavenie: off

DÔLEŽITÉ! Čas koncového prúdu platí iba pre 2-taktný režim a bodové zváranie. V 4-taktnom režime prevádzky sa trvanie fázy koncového prúdu určuje tlačidlom horáka (časť Režim prevádzky TIG).

**Čas predfuku plynu**

Trvanie predfuku plynu.

0 – 9,9 s

Výrobné nastavenie: 0,4 s

**Doprúdenie plynu**

Trvanie doprúdenia plynu.

0,0 – 9,9 s/Aut

Výrobné nastavenie: Aut

**Preplachovanie plynom**

off/0,1 – 9,9 minút

Výrobné nastavenie: off

Preplachovanie ochranným plynom sa odštartuje, len čo sa nastaví určitá hodnota pre GPU.

Z bezpečnostných dôvodov je pre opäťovný štart prepláchnutia ochranným plynom potrebné opäťovné nastavenie hodnoty pre GPU.

DÔLEŽITÉ! Prepláchnutie ochranným plynom je potrebné predovšetkým pri vytváraní kondenzovanej vody po dlhšej odstávke v chladných priestoroch. Týmto sú postihnuté najmä dlhé hadicové vedenia.

**Vynulovanie zváracieho systému**

No/YES/ALL

Výrobné nastavenie: No

YES:

Vynuluje sa iba aktívny zvárací režim (2T/4T/Trigger = oFF/STICK/STICK CEL/dialkové ovládanie nohou)

ALL:

Všetky prevádzkové režimy sa vynulujú.

2nd TIG

ľavé zobrazenie pravé zobrazenie

Ponuka Setup – úroveň 2

na nastavenie parametrov

- r (odpor zváracieho obvodu)
- Slope Time 1 (iba v 4-taktnom režime)
- Slope Time 2 (iba v 4-taktnom režime)
- Trigger
- VF zapalovanie
- zobrazenie Pulse-TAC
- pozastavenie zapalovania
- monitorovanie odtrhnutia elektrického oblúka
- TIG Comfort Stop – citlivosť Comfort Stop
- odtrhovacie napätie
- prepnutie na hlavný prúd

2nd

Ponuka Setup – úroveň 2

na zobrazenie parametrov System aktiv-time, System on-time, Fuse a verzia softvéru

na nastavenie parametra Time shut down

Parametre v ponuke Setup TITIG – úroveň 2

Na druhnej úrovni ponuky Setup TIG sú k dispozícii nasledujúce parametre:



Odpor zváracieho obvodu

slúži na zobrazenie informácie o celkovom odpore hadicového vedenia zváracieho horáka, zváracieho horáka, zvarenca a uzemňovacieho kábla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Uzemnenie a nasadenie volfrámovej elektródy sa musí vykonať na vyčistenom povrchu zvarenca.

- [1]** Vytvorte uzemňovacie spojenie.
- [2]** Vyberte možnosť „r“ a stlačte nastavovacie koliesko.

Posledná nameraná hodnota sa zobrazí na pravom displeji.

- [3]** Na povrch zvarenca presne nasadte volfrámovú elektródu.
- [4]** Stlačte tlačidlo horáka alebo tlačidlo kontroly plynu

Vypočítava sa hodnota „r“, na pravom displeji sa zobrazí „run“. Následne sa na pravom displeji zobrazí aktuálna hodnota „r“ v mOhm.

Ak sa pri výpočte odporu zváracieho obvodu vyskytne chyba, na ľavom displeji sa zobrazí znak „r“ a na pravom displeji „Err“.

Stlačením tlačidla horáka alebo tlačidla kontroly plynu sa výpočet odporu zváracieho obvodu reštartuje.

V prípade chyby:

- Skontrolujte, či nie je poškodené hadicové vedenie zváracieho horáka, zvárací horák a uzemňovací kábel.
 - Skontrolujte prípojky a kontakty.
 - Skontrolujte čistotu povrchu zvarenca.
-



Slope-Time1 (k dispozícii iba v 4-taktnom režime)
Čas poklesu z fázy hlavného prúdu I_1 na znížený prúd I_2

off/0,01 – 9,9 s
Výrobné nastavenie: 0,5 s



Slope-Time 2 (k dispozícii iba v 4-taktnom režime)
Čas nárastu z fázy zníženého prúdu I_2 späť na hlavný prúd I_1

off/0,01 – 9,9 s
Výrobné nastavenie: 0,5 s



Trigger
Tlačidlo horáka prevádzkového režimu

off/on
Výrobné nastavenie: on

off
Prevádzka so zváracím horákom bez tlačidla horáka;
VF zapaľovanie je deaktivované.

on
2-taktný alebo 4-taktný režim TIG



VF zapaľovanie
off / tHF / EHF / on
Výrobné nastavenie: on

off
na začiatku zvárania nedochádza k vysokofrekvenčnému zapaľovaniu – začiatok zvárania pomocou dotykového zapaľovania

tHF (Dotykové VF zapaľovanie)
Zvárací proces sa začína krátkym dotykom zvarenca s volfrámovou elektródou. Vysokofrekvenčné zapaľovanie sa aktivuje po uplynutí nastaveného času oneskorenia VF zapaľovania.

EHF (Externé)
Štart s externými zapaľovacími pomôckami, napr. pri zváraní plazmou.

on

VF zapaľovanie je aktivované

Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie VF zapaľovanie, ak je parameter VF zapaľovanie nastavený na možnosť „on“.



⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu v dôsledku šoku pri zásahu elektrickým prúdom

Aj keď zariadenia Fronius spĺňajú všetky príslušné normy, vysokofrekvenčné zapaľovanie môže za určitých okolností prenášať prúd, v dôsledku čoho môže dôjsť k neškodnému, no citeľnému zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ Používajte predpísaný ochranný odev, najmä rukavice!
- ▶ Používajte len vhodné, úplne neporušené a nepoškodené hadicové vedenia TIG!
- ▶ Vyhýbajte sa práci vo vlhkom alebo v mokrom prostredí!
- ▶ Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri práciach na lešení, pracovných plošinách, zváraní v nútených polohách, na úzkych, ťažko dostupných alebo exponovaných miestach!



Čas oneskorenia VF zapaľovania

Časový interval po dotyku zvarenca s volfrámovou elektródou, po ktorom sa aktivuje vysokofrekvenčné zapaľovanie.

0,1 – 5,0 s

Výrobné nastavenie: 1,0 s



Zobrazenie Pulse-TAC

off/on

Výrobné nastavenie: on

V tomto bode ponuky je možné na ovládacom paneli v prehľade zváracích parametrov skryť parametre Pulzácia a Stehovanie.



Pozastavenie zapaľovania

čas do bezpečnostného vypnutia po neúspešnom zapaľovaní.

0,1 – 9,9 s

Výrobné nastavenie: 5 s



Monitorovanie odtrhnutia elektrického oblúka

čas do bezpečného vypnutia po odtrhnutí elektrického oblúka

0,1 – 9,9 s
Výrobné nastavenie: 1,0 s

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Monitorovanie odtrhnutia elektrického oblúka je bezpečnostnou funkciou a nedá sa deaktivovať.

Opis funkcie monitorovania odtrhnutia elektrického oblúka je uvedený v časti „Zváranie TIG“, od strany **58**.



TIG Comfort Stop Sensibility – citlivosť Comfort Stop


Parameter je k dispozícii iba vtedy, keď je parameter Trigger nastavený na možnosť „off“.

oFF/0,6 – 3,5 V

Výrobné nastavenie: 1,5 V

Pri ukončení procesu zvárania nastane po značnom zvýšení dĺžky elektrického oblúka automatické vypnutie zváracieho prúdu. Tým sa zabráni tomu, aby sa elektrický oblúk pri nadvihnutí zváracieho horáka TIG musel zbytočne natiahnuť do dĺžky.

Priebeh:

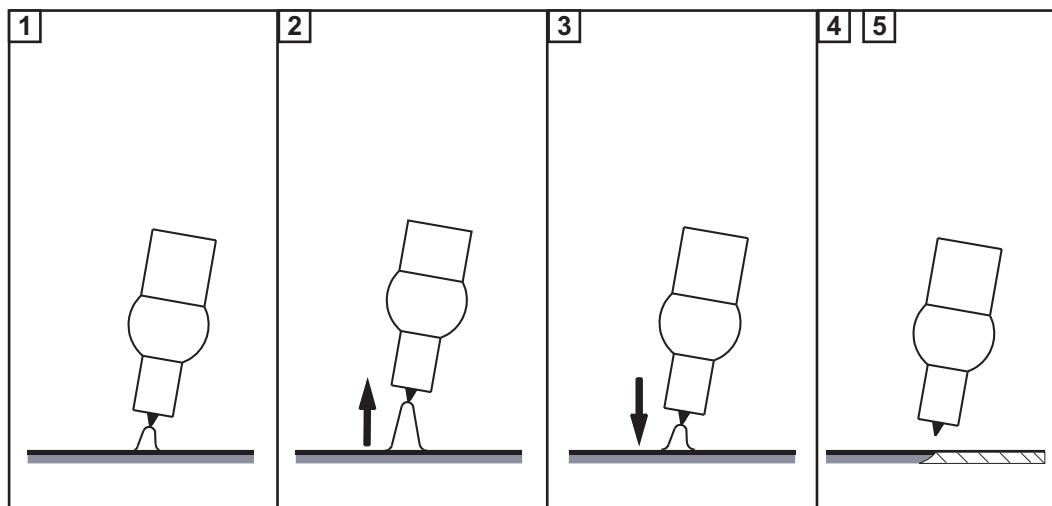

[1] Zvárajte.

[2] Na konci zvárania krátko nadvihnite zvárací horák.

Elektrický oblúk sa výrazne predíži.

[3] Spustite zvárací horák nadol.

- Elektrický oblúk sa zreteľne skráti.
- Funkcia TIG Comfort Stop sa aktivovala.

[4] Zachovajte výšku zváracieho horáka.

- Zvárací prúd sa pŕlovitým priebehom zníži (Down Slope).
- Elektrický oblúk zhasne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Downslope je pevne daný a nedá sa nastavovať.

[5] Nadvihnite zvárací horák od zvarenca.



Odtrhovacie napätie

na nastavenie hodnoty napäťia, pri ktorej je možné ukončiť zvárací proces miernym nadvihnutím zváracieho horáka TIG.

Čím vyššia je hodnota odtrhovacieho napäťia, tým vyššie je možné natiahnuť elektrický oblúk.

Hodnota odtrhovacieho napäťia sa uloží spoločne pre 2-taktný režim, 4-taktný režim a režim s diaľkovým ovládaním nohou.

Ak je parameter tri (Trigger – režim prevádzky tlačidlo horáka) nastavený na možnosť oFF, hodnota sa uloží samostatne.

10 – 45 V

Výrobné nastavenie: 35 V (pre 2-taktný režim, 4-taktný režim a režim s diaľkovým ovládaním nohou)

Výrobné nastavenie: 25 V (pre režim Trigger = oFF)



Prepnutie na hlavný prúd

on/off

Výrobné nastavenie: on

on

Po spustení zvárania sa automaticky vyberie hlavný prúd I_1 .

Hlavný prúd I_1 možno ihneď nastaviť.

off

Počas zvárania zostáva vybraný naposledy vybraný parameter.

Naposledy vybraný parameter možno ihneď nastaviť.

Nedôjde k automatickému výberu hlavného prúdu I_1 .

**Parametre
v ponuke Setup –
úroveň 2**

Na druhej úrovni ponuky Setup sú k dispozícii nasledujúce parametre:



System aktiv-time

Na zobrazenie doby zvárania (čas, počas ktorého sa zváralo).

Úplná doba zvárania je rozdelená na viacero zobrazení displeja a je možné ju vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.

Zobrazenie v h/min./sek.



System on-time

Na zobrazenie doby prevádzky (začne sa počítať hned, ako sa zariadenie zapne).

Úplná doba prevádzky je rozdelená na viacero zobrazení displeja a je možné ju vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.
Zobrazenie v h/min./sek.



Poistka

Na zobrazenie/nastavenie použitej poistky.

pri 230 V: 10, 13, 16 A/off *
pri 120 V: 15, 16, 20 A*/off*

* len pri TT 170 MV/TT 210 MV

Výrobné nastavenie:

16 A pri sieťovom napäti 230 V
16 A pri sieťovom napäti 120 V

Ak sa na prúdovom zdroji nastaví poistka, obmedzí prúdový zdroj prúd odberajúci zo siete – tým sa zabráni okamžitému spusteniu ističa vedenia.

Maximálny zvárací prúd v závislosti od nastavenej poistky Zaťažovateľ = 40 %

Zariadenie	Siet'ové napätie	Poistka	Max. zvárací prúd TIG	Max. zvárací prúd elektródy
TT 170	230 V	10 A	170 A	125 A
		13 A	170 A	150 A
		16 A	170 A	150 A
		oFF *	170 A	150 A
TT 170 MV	120 V **	15 A	130 A	85 A
		16 A	140 A	95 A
		20 A *	140 A	100 A
		oFF *	140 A	100 A
		10 A	180 A	125 A
TT 210	230 V	13 A	200 A	150 A
		16 A	210 A	150 A
		oFF *	210 A	150 A
		15 A	130 A	85 A
TT 210 MV	120 V **	16 A	140 A	95 A
		20 A *	170 A	120 A
		oFF *	170 A	120 A

* Len pri TT 170 MV/TT 210 MV

** Pri 120 V elektrickej sieti nie je v závislosti od charakteristiky spustenia použitého ističa vedenia možné dosiahnuť plný zaťažovateľ 40 % (napríklad USA Circuit breaker type CH, Z 15 %).



Verzia softvéru

Úplné číslo verzie aktuálneho softvéru je rozdelené na viacero zobrazení displeja a je možné ho vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.



Automatické vypnutie

off/5 – 60 minút

Výrobné nastavenie: off

Ak sa zariadenie nepoužíva alebo neobsluhuje v priebehu stanoveného času, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Stlačením niektorého tlačidla na ovládacom paneli pohotovostný režim ukončíte – zariadenie je opäť pripravené na zváranie.

Ponuka Setup pre zváranie tyčovou elektródou

Parametre v ponuke Setup pre tyčovú elektródu

V ponuke Setup pre tyčovú elektródu sú k dispozícii nasledujúce parametre:



Prúd horúceho štartu

1 – 200 %

Nastavenie z výroby: 130 %



Trvanie štartovacieho prúdu

0,1 – 2,0 s

Nastavenie z výroby: 0,5 s



Východiskový bod

na aktiváciu/deaktiváciu východiskového bodu pre proces zapalovalania pri zváraní obaľovanou elektródou

on/off

Nastavenie z výroby: on (aktivované)



Frekvencia impulzov

pre pulzné zváranie tyčovou elektródou

off/0,2 – 990 Hz

Nastavenie z výroby: off

Nastavená frekvencia impulzov sa prevezme aj pre znížený prúd.

Na ovládacom paneli svieti špeciálne zobrazenie Pulzácia, pokiaľ sa zadala určitá hodnota frekvencie impulzov.



Anti-Stick

on/off

Nastavenie z výroby: on

Pri skracujúcim sa elektrickom oblúku môže zváracie napätie poklesnúť natoľko, že tyčová elektróda má sklon k lepeniu. Okrem toho môže dochádzať k vyžíhaniu tejto tyčovej elektródy.

Vyžíhaniu sa zabráni pri aktivovanej funkcií Anti-Stick. Ak sa tyčová elektróda začína lepiť, prúdový zdroj ihneď vypína zvárací prúd. Po oddelení tyčovej elektródy od zvařenca sa môže bez problémov pokračovať vo zváraní.



Režim CEL

on/off

Nastavenie z výroby: off

Pri zváraní celulózovými elektródami musí byť parameter nastavený na možnosť „on“.



Korekcia dynamiky

na optimalizáciu výsledku zvárania

0 – 100

Výrobné nastavenie: 20

0

mäkší elektrický oblúk bez rozstrekov

100

tvrdší a stabilnejší elektrický oblúk

Pri prenose kvapky alebo v prípade skratu prebehne krátkodobé zvýšenie intenzity prúdu. Zvárací prúd sa prechodne zvýši na stabilizáciu elektrického oblúka. Ak hrozí, že sa tyčová elektróda prepadne do tavného kúpeľa, zabráni toto opatrenie stuhnutiu tavného kúpeľa, ako aj dlhšiemu skratovaniu elektrického oblúka. Týmto sa do značnej miery vylúčí zalepenie tyčovej elektródy.



Odtrhovacie napätie

Slúži na obmedzenie zváracieho napäťia.

25 – 90 V

Výrobné nastavenie: 45 V

Dĺžka elektrického oblúka v zásade závisí od zváracieho napäťia. Na to, aby sa zvárací proces ukončil, je zvyčajne potrebné výrazné nadvihnutie tyčovej elektródy. Parameter „Uco“ dovoľuje vymedzenie zváracieho napäťia na určitú hodnotu, ktorá dovoľuje ukončenie zváracieho procesu už pri nepatrnom nadvihnutí tyčovej elektródy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak počas zvárania často dochádza k neúmyselnému ukončeniu zvárania, je potrebné parameter odtrhovacie napätie nastaviť na vyššiu hodnotu.



Vynulovanie zváracieho systému

No/YES/ALL

Nastavenie z výroby: No

YES:

Vynuluje sa iba aktívny zvárací režim (2T/4T/Trigger = oFF/STICK/STICK CEL/dialkové ovládanie nohou)

ALL:

Všetky prevádzkové režimy sa vynulujú.

**Ponuka Setup – úroveň 2**

na zobrazenie parametrov System aktiv-time, System on-time, Fuse a verzie softvéru

na nastavenie parametra Time shut down

Ďalšie informácie o ponuke Setup – úroveň 2 nájdete na strane **78**!

Odstránenie chýb a údržba

Diagnostika chýb, odstránenie chýb

Všeobecne

Prúdové zdroje sú vybavené inteligentným zabezpečovacím systémom; preto je možné úplne sa zrieť použitia tavných poistiek. Po odstránení možnej poruchy sa môže prúdový zdroj – bez výmeny tavných poistiek – znova riadne prevádzkovať.

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho ovládania a nesprávne vykonaných prác.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Všetky práce a funkcie popísané v tomto dokumente smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- ▶ Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy, tak, aby ste im porozumeli.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Následkom môžu byť vážne poranenia alebo smrť.

- ▶ Prepnite sieťový spínač prúdového zdroja do polohy – O – a odpojte prúdový zdroj od siete
- ▶ Všetky používané zariadenia a komponenty zaistite proti opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Po otvorení zariadenia pomocou vhodného meracieho prístroja sa uistite, že elektricky nabité konštrukčné diely (napr. kondenzátory) sú vybité.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku nedostatočného pripojenia ochranného vodiča.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte vždy originálne skrutky od krytu, v pôvodnom počte.

Zobrazené poruchy

Indikácia prehriatia

Na displeji sa zobrazuje indikácia „hot“ (horúce).

Príčina: Prevádzková teplota je príliš vysoká.

Riešenie: Zariadenie nechajte vychladnúť (zariadenie nevypínajte – ventilátor ochlazuje zariadenie).

Servisné hlásenia Ak sa na ľavom displeji zobrazí indikácia „Err“ a na pravom displeji číslo chyby, ide o interný servisný kód prúdového zdroja.

Príklad:



Môžu byť prítomné aj viaceré čísla chýb. Tieto čísla sa zobrazia pri otáčaní nastavovacieho kolieska.



Poznačte si všetky zobrazené čísla chýb spolu s výrobným číslom a konfiguráciou prúdového zdroja a servisnú službu upovedomte s detailným popisom chyby.

Err | 1-3 / 11 / 15 / 21 / 33-35 / 37-40 / 42-44 / 46-52

Príčina: Chyba výkonového dielu.

Riešenie: Upovedomte servisnú službu.

Err | 4

Príčina: Napätie chodu naprázdno sa nedosiahne:
Elektróda dosadá na zvarenec/chyba hardvéru.

Riešenie: Držiak elektródy odstráňte od zvarenca. Ak sa aj naďalej zobrazuje servisný kód, upovedomte servisnú službu.

Err | 5 / 6 / 12 / 14

Príčina: Štart systému zlyhal.

Riešenie: Zariadenie vypnite a zapnite. Pri viacnásobnom výskyti upovedomte servisnú službu.

Err | 10

Príčina: Prepätie na prúdovej zásuvke ($> 113 \text{ V}_{\text{DC}}$)

Riešenie: Upovedomte servisnú službu.

Err | 16 / 17 / 18

Príčina: Chyba pamäte.

Riešenie: Upovedomte servisnú službu.;

Err 16: Stlačte nastavovacie koliesko a potvrdte tak servisné hlásenie.

UPOZORNENIE!

Pri štandardných variantoch zariadenia nemá potvrdenie servisného hlásenia žiadny vplyv na rozsah funkcií prúdového zdroja.

Pri všetkých ostatných variantoch zariadenia (TIG...) prúdový zdroj po potvrdení disponuje iba obmedzeným rozsahom funkcií – pre vytvorenie opäťovného rozsahu funkcií upovedomte servisnú službu.

Err | 19

Príčina: Prekročenie alebo podĺdenie teploty.

Riešenie: Zariadenie prevádzkujte iba pri povolených teplotách okolia. Pre bližšie informácie k okolitým podmienkam pozri „Okolité podmienky“ v odseku „Bezpečnostné predpisy“.

Err | 20

- Príčina: Používanie zariadenia v rozpore s určením.
 Riešenie: Zariadenie používajte iba v súlade s určením.

Err | 22

- Príčina: Nastavený zvárací prúd je príliš vysoký.
 Riešenie: Zaistite, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napäťom; zaistite, aby bola nastavená správna poistka; nastavte nižší zvárací prúd.

Err | 37

- Príčina: Príliš vysoké sieťové napätie.
 Riešenie: Ihneď vytiahnite sieťový konektor; zaistite, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napäťom.

Err | 36 / 41 / 45

- Príčina: Sieťové napätie mimo tolerancie alebo sieť je príliš málo zaťažiteľná.
 Riešenie: Zaistite, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napäťom; zaistite, aby bola nastavená správna poistka.

Err | 65-75

- Príčina: Chyba komunikácie s displejom
 Riešenie: Zariadenie vypnite a zapnite./Pri viacnásobnom výskyti upovedomte servisnú službu.

r | Err

- Príčina: Chyba pri zisťovaní odporu zváracieho obvodu
 Riešenie: Skontrolujte, či nie je poškodené hadicové vedenie zváracieho horáka, zvárací horák a uzemňovací kábel;
 Skontrolujte prípojky a kontakty;
 Skontrolujte čistotu povrchu zvarenca.

Ďalšie informácie o zisťovaní odporu zváracieho obvodu nájdete na druhej úrovni ponuky TIG (pozri stranu **74**).

Žiadna funkcia**Zariadenie sa nedá zapnúť**

- Príčina: Chyba sieťového spínača.
 Odstránenie Upovedomte servisnú službu.
 :

Žiadnen zvárací prúd

Prúdový zdroj je zapnutý, zobrazenie pre zvolený zvárací postup svieti

- Príčina: Prerušené spojenia zváracieho kábla.
 Odstránenie Spojenia zváracieho kábla vytvorte v súlade s predpismi.
 :
 Príčina: Zlé alebo žiadne uzemnenie.
 Odstránenie Vytvorte spojenie k zvarencu.
 :
 Príčina: Prerušený prúdový kábel vo zváracom horáku alebo držiaku elektródy.
 Odstránenie Zvárací horák alebo držiak elektródy vymeňte.
 :

Žiadен zvárací prúd

Zariadenie je zapnuté, zobrazenie pre zvolený zvárací postup svieti, zobrazenie nadmernej teploty svieti

Príčina: Doba zapnutia bola prekročená – preťaženie zariadenia – ventilátor beží.

Odstránenie Dodržiavajte dobu zapnutia.

Príčina: Tepelná bezpečnostná automatika vypla zariadenie.

Odstránenie Vyčkajte fázu ochladenia (zariadenie nevypínajte – ventilátor chladí zariadenie); prúdový zdroj sa po krátkej dobe samočinne znova zapne.

Príčina: Chybný ventilátor v prúdovom zdroji.

Odstránenie Upovedomte servisnú službu.

Príčina: Nedostatočný prívod chladiaceho vzduchu.

Odstránenie Zabezpečte dostatočný prívod vzduchu.

Príčina: Znečistený vzduchový filter.

Odstránenie Vyčistite vzduchový filter.

Príčina: Chyba výkonového dielu.

Odstránenie Zariadenie vypnite a následne znova zapnite.

Príčina: Ak sa chyba vyskytuje častejšie, upovedomte servisnú službu.

Nedostatočná funkcia

Zlé vlastnosti zapáčovania pri zváraní obaľovanou elektródou

Príčina: Bol zvolený nesprávny zvárací postup.

Odstránenie Vyberte zvárací postup „Zváranie obaľovanou elektródou“ alebo „Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou“.

Príčina: Príliš nízky štartovací prúd; elektróda zostáva pri procese zapáčovania prilepená.

Odstránenie Štartovací prúd zvýšte pomocou funkcie horúci štart.

Príčina: Príliš vysoký štartovací prúd; elektróda sa pri procese zapáčovania rýchlo opáli alebo veľmi odstrekuje.

Odstránenie Štartovací prúd znížte pomocou funkcie Softstart.

Elektrický oblúk sa počas procesu zvárania niekedy odtrhne.

Príčina: Napätie odtrhnutia (Uco) je nastavené príliš nízko.

Odstránenie V ponuke Setup zvýšte napätie odtrhnutia (Uco).

Príčina: Príliš vysoké napätie horenia elektródy (napr. drážková elektróda).

Odstránenie Podľa možnosti použite alternatívnu elektródu alebo zváracie zariadenie s vyšším zváracím výkonom.

Obaľovaná elektróda má sklon k lepeniu.

Príčina: Parameter dynamiky (zváranie obaľovanou elektródou) je nastavený na príliš nízku hodnotu.

Odstránenie Parameter dynamiky nastavte na vyššiu hodnotu.

Zlá zváracia vlastnosť

(intenzívna tvorba rozstrekov)

Príčina: Nesprávne pólovanie elektródy.

Odstránenie Prepólujte elektródu (rešpektujte pokyny výrobcu).

Príčina: Zlé uzemňovacie spojenie.

Odstránenie Svorku kostry pripojte priamo na zvarenec.

Príčina: Nepriaznivé nastavenie Setup pre vybraný zvárací postup.

Odstránenie V ponuke Setup optimalizujte nastavenie vybraného zváracieho postupu.

Volfrámová elektróda sa odtavuje.

Prímesi volfrámu v základnom materiáli počas fázy zapaľovania.

Príčina: Nesprávne pólovanie volfrámovej elektródy.

Odstránenie Zvárací horák TIG pripojte k prúdovej zásuvke (-).

Príčina: Nesprávny ochranný plyn, žiadny ochranný plyn.

Odstránenie Používajte inertný ochranný plyn (argón).

Ošetrovanie, údržba a likvidácia

Všeobecne

Prúdový zdroj za normálnych prevádzkových podmienok vyžaduje iba minimum starostlivosti a údržby. Rešpektovanie niektorých bodov je však nevyhnutné, aby sa prúdový zdroj udržal pripravený na prevádzkovanie po dlhú dobu.

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný.

Pred otvorením zariadenia:

- ▶ Sieťový spínač prepnite do polohy -O-.
- ▶ Zariadenie odpojte od siete.
- ▶ Zaistite ho proti opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Pomocou vhodného meracieho prístroja zabezpečte vybitie elektricky nabitých konštrukčných dielov (napr. kondenzátorov).



NEBEZPEČENSTVO!

Chybne vykonané práce môžu zapríčiniť závažné poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Ďalej opisované činnosti smie vykonávať iba vyškolený odborný personál!
- ▶ Pozrite kapitolu „Bezpečnostné predpisy“!

Pri každom uvedení do prevádzky


- Skontrolujte na poškodenie sieťovú zástrčku a sieťový kábel, ako aj zvárací horák, spojovacie hadicové vedenie a uzemňovacie spojenie
- Skontrolujte, či okolo zariadenia zostáva odstup 0,5 m (1 ft. 8 in.), aby ním mohol bez zábran smerom k zariadeniu prúdiť a unikať chladiaci vzduch

UPOZORNENIE!

V žiadnom prípade nesmú byť zakryté otvory pre vstup a výstup vzduchu, a to ani čiastočne.

každé 2 mesiace

Vyčistite vzduchový filter.

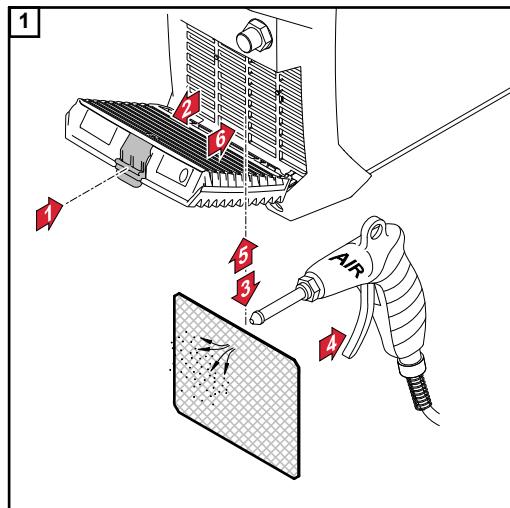

Likvidácia

Likvidáciu vykonáť iba podľa platných národných a regionálnych ustanovení.

Príloha

Údaje o priemernej spotrebe pri zváraní

Priemerná spotrebá ochranného plynu pri zváraní TIG

Veľkosť plynovej hubice	4	5	6	7	8	10
Priemerná spotreba	6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min	12 l/min	15 l/min

Technické údaje

Osobitné napätie Pri zariadeniach, ktoré sú nadimenzované na špeciálne napäcia, platia technické dáta na výkonovom štítku.

TT 170 EF, TT 170 np	Sieťové napätie U_1	1 x 230 V
	Tolerancia sieťového napäcia	-30 %/+15 %
	Sieťová frekvencia	50/60 Hz
	Sieťové istenie	16 A pomalé
	Sieťová prípojka ¹⁾	$Z_{\max} \text{ na PCC}^3) = 356 \text{ mOhm}$
	Primárny trvalý prúd ($Z 100 \%^2)$)	2,7 kVA
	max. zdanlivý výkon $S_{1\max}$	3,5 kVA
	Cos φ	0,99
	Rozsah zváracieho prúdu	
	TIG	3 – 170 A
	Tyčová elektróda	10 – 150 A
	Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F), U_1 = 230 V	
	TIG	$Z 40 \%^2)/170 \text{ A}$
		$Z 60 \%^2)/155 \text{ A}$
		$Z 100 \%^2)/140 \text{ A}$
	Tyčová elektróda	$Z 40 \%^2)/150 \text{ A}$
		$Z 60 \%^2)/120 \text{ A}$
		$Z 100 \%^2)/110 \text{ A}$
	Napätie chodu naprázdno (pulzačné)	
	TIG	35 V
	Tyčová elektróda	101 V
	Pracovné napätie	
	TIG	10,1 – 16,8 V
	Tyčová elektróda	20,4 – 26,0 V
	Zapaľovacie napätie U_p	9,0 kV
	zariadenie zapaľovania elektrického oblúka je vhodné na manuálnu prevádzku	
	Stupeň krytia	IP 23
	Typ chladenia	AF
	Izolačná trieda	A
	Trieda zariadení EMK (podľa normy EN/IEC 60974-10)	A

Kategória prepäťia	III
Stupeň znečistenia podľa normy IEC60664	3
Teplota okolia	-10 °C – +40 °C/+14 °F – +104 °F
Skladovacia teplota	-25 °C – +55 °C/-13 °F – +131 °F
Rozmery d x š x v	435 x 160 x 310 mm/17,1 x 6,3 x 12,2 in
Hmotnosť	9,8 kg/21.61 lb
Kontrolný znak	CE
Označenie bezpečnosti	S
max. tlak ochranného plynu	5 bar/73 psi
Emisia hluku (L _{WA})	68,0 dB(A)
Príkon v chode naprázdno pri 230 V	15 W
Energetická účinnosť prúdového zdroja pri 150 A / 26 V	88 %

TT 170 MV/B, TT 170 MV/np	Sieťové napätie	1 x 120 V/1 x 230 V
	Tolerancia sietového napäťia	
1 x 120 V	- 20 %/+15 %	
1 x 230 V	-30 %/+15 %	
Sieťová frekvencia	50/60 Hz	
	Sieťové istenie	
1 x 120 V	20 A pomalé	
1 x 230 V	16 A pomalé	
Sieťová prípojka ¹⁾	Z_{max} na PCC ³⁾ = 356 mOhm	
	Primárny trvalý prúd (Z 100 % ²⁾)	
1 x 120 V	1,8 kVA	
1 x 230 V	2,7 kVA	
max. zdanlivý výkon S_{1max}		
1 x 120 V	2,8 kVA	
1 x 230 V	3,5 kVA	
Cos φ	0,99	
	Rozsah zváracieho prúdu	
TIG/1 x 120 V	3 – 140 A	
TIG/1 x 230 V	3 – 170 A	
Tyčová elektróda/1 x 120 V	10 – 100 A	
Tyčová elektróda/1 x 230 V	10 – 150 A	
	Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F)	
TIG/1 x 120 V	Z 40 % ²⁾ /140 A	
	Z 60 % ²⁾ /120 A	
	Z 100 % ²⁾ /100 A	
TIG/1 x 230 V	Z 40 % ²⁾ /170 A	
	Z 60 % ²⁾ /155 A	
	Z 100 % ²⁾ /140 A	
Tyčová elektróda/1 x 120 V	Z 40 % ²⁾ /100 A	
	Z 60 % ²⁾ /90 A	
	Z 100 % ²⁾ /80 A	
Tyčová elektróda/1 x 230 V	Z 40 % ²⁾ /150 A	
	Z 60 % ²⁾ /120 A	
	Z 100 % ²⁾ /110 A	
	Napätie chodu naprázdno (pulzačné)	
TIG	35 V	
Tyčová elektróda	101 V	
	Pracovné napätie	

TIG/1 x 120 V	10,1 – 15,6 V
TIG/1 x 230 V	10,5 – 16,8 V
Tyčová elektróda/1 x 120 V	20,4 - 24,0 V
Tyčová elektróda/1 x 230 V	20,4 – 26,0 V
Zapaľovacie napätie U_p	9 kV
zariadenie zapaľovania elektrického oblúka je vhodné na manuálnu prevádzku	
Stupeň krytie	IP 23
Typ chladenia	AF
Izolačná trieda	A
Trieda zariadení EMK (podľa normy EN/IEC 60974-10)	A
Kategória prepäťia	III
Stupeň znečistenia podľa normy IEC60664	3
Teplota okolia	-10 °C – +40 °C/+14 °F – +104 °F
Skladovacia teplota	-25 °C – +55 °C/-13 °F – +131 °F
Rozmery d x š x v	435 x 160 x 310 mm/17,1 x 6,3 x 12,2 in
Hmotnosť	9,8 kg/21.61 lb
Kontrolný znak	CE, CSA
Označenie bezpečnosti	S
max. tlak ochranného plynu	5 bar/73 psi
Emisia hluku (L_{WA})	68,0 dB(A)
Príkon v chode naprázdno pri 230 V	15 W
Energetická účinnosť prúdového zdroja pri 150 A / 26 V	88 %

TT 210 EF, TT 210 np	Sieťové napätie U_1	1 x 230 V
	Tolerancia sieťového napäťia	-30 %/+15 %
	Sieťová frekvencia	50/60 Hz
	Sieťové istenie	16 A pomalé
	Sieťová prípojka ¹⁾	$Z_{\max} \text{ na PCC}^3) = 261 \text{ mOhm}$
	Primárny trvalý prúd ($Z 100 \%$ ²⁾)	3,2 kVA
	max. zdanlivý výkon $S_{1\max}$	4,6 kVA
	Cos φ	0,99
	Rozsah zváracieho prúdu	
	TIG	3 – 210 A
	Tyčová elektróda	10 – 180 A
	Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F), $U_1 = 230 \text{ V}$	
	TIG	$Z 40 \%$ ²⁾ /210 A
		$Z 60 \%$ ²⁾ /185 A
		$Z 100 \%$ ²⁾ /160 A
	Tyčová elektróda	$Z 40 \%$ ²⁾ /180 A
		$Z 60 \%$ ²⁾ /150 A
		$Z 100 \%$ ²⁾ /120 A
	Napätie chodu naprázdno (pulzačné)	
	TIG	35 V
	Tyčová elektróda	101 V
	Pracovné napätie	
	TIG	10,1 – 18,4 V
	Tyčová elektróda	20,4 – 27,2 V
	Zapaľovacie napätie U_p	9,0 kV
	zariadenie zapaľovania elektrického oblúka je vhodné na manuálnu prevádzku	
	Stupeň krytia	IP 23
	Typ chladenia	AF
	Izolačná trieda	A
	Trieda zariadení EMK (podľa normy EN/IEC 60974-10)	A
	Kategória prepäťia	III
	Stupeň znečistenia podľa normy IEC60664	3
	Teplota okolia	-10 °C – +40 °C/+14 °F – +104 °F
	Skladovacia teplota	-25 °C – +55 °C/-13 °F – +131 °F
	Rozmery d x š x v	435 x 160 x 310 mm/17,1 x 6,3 x 12,2 in

Hmotnosť	9,8 kg/21.61 lb
Kontrolný znak	CE
Označenie bezpečnosti	S
max. tlak ochranného plynu	5 bar/73 psi
Emisia hluku (L_{WA})	68,0 dB(A)
Príkon v chode naprázdno pri 230 V	15 W
Energetická účinnosť prúdového zdroja pri 150 A / 26 V	88 %

TT 210 MV/B, TT 210 MV/np	Sieťové napätie	1 x 120 V/1 x 230 V
	Tolerancia sietového napäťia	
1 x 120 V	- 20 %/+15 %	
1 x 230 V	-30 %/+15 %	
Sieťová frekvencia	50/60 Hz	
	Sieťové istenie	
1 x 120 V	20 A pomalé	
1 x 230 V	16 A pomalé	
Sieťová prípojka ¹⁾	Z_{max} na PCC³⁾= 261 mOhm	
	Primárny trvalý prúd (Z 100 % ²⁾)	
1 x 120 V	2,2 kVA	
1 x 230 V	3,2 kVA	
max. zdanlivý výkon S_{1max}		
1 x 120 V	3,5 kVA	
1 x 230 V	4,6 kVA	
Cos φ	0,99	
	Rozsah zváracieho prúdu	
TIG/1 x 120 V	3 – 170 A	
TIG/1 x 230 V	3 – 210 A	
Tyčová elektróda/1 x 120 V	10 – 120 A	
Tyčová elektróda/1 x 230 V	10 – 180 A	
	Zvárací prúd pri 10 min/40 °C (104 °F)	
TIG/1 x 120 V	Z 40 % ²⁾ /170 A	
	Z 60 % ²⁾ /150 A	
	Z 100 % ²⁾ /120 A	
TIG/1 x 230 V	Z 40 % ²⁾ /210 A	
	Z 60 % ²⁾ /185 A	
	Z 100 % ²⁾ /160 A	
Tyčová elektróda/1 x 120 V	Z 40 % ²⁾ /120 A	
	Z 60 % ²⁾ /100 A	
	Z 100 % ²⁾ /90 A	
Tyčová elektróda/1 x 230 V	Z 40 % ²⁾ /180 A	
	Z 60 % ²⁾ /150 A	
	Z 100 % ²⁾ /120 A	
	Napätie chodu naprázdno (pulzačné)	
TIG	35 V	
Tyčová elektróda	101 V	
	Pracovné napätie	

TIG/1 x 120 V	10,1 – 16,8 V
TIG/1 x 230 V	10,1 – 18,4 V
Tyčová elektróda/1 x 120 V	20,4 – 24,8 V
Tyčová elektróda/1 x 230 V	20,4 – 27,2 V
Zapaľovacie napätie U_p	9 kV
	zariadenie zapaľovania elektrického oblúka je vhodné na manuálnu prevádzku
Stupeň krytia	IP 23
Typ chladenia	AF
Izolačná trieda	A
Trieda zariadení EMK (podľa normy EN/IEC 60974-10)	A
Kategória prepäťia	III
Stupeň znečistenia podľa normy IEC60664	3
Teplota okolia	-10 °C – +40 °C/+14 °F – +104 °F
Skladovacia teplota	-25 °C – +55 °C/-13 °F – +131 °F
Rozmery d x š x v	435 x 160 x 310 mm/17,1 x 6,3 x 12,2 in
Hmotnosť	9,9 kg/21.8 lb
Kontrolný znak	CE, CSA
Označenie bezpečnosti	S
max. tlak ochranného plynu	5 bar/73 psi
Emisia hluku (L _{WA})	68,0 dB(A)
Príkon v chode naprázdno pri 230 V	15 W
Energetická účinnosť prúdového zdroja pri 150 A / 26 V	88 %

Vysvetlenie poznámok pod čiarou

- /EF prúdový zdroj vybavený sieťovým káblom
 /np prúdový zdroj vybavený sieťovým káblom, bez zástrčky pre verejnú sieť
 /B prúdový zdroj s napájacím sieťovým káblom

- 1) na verejnú elektrickú sieť s 230 V a 50 Hz
- 2) Z = zaťažovateľ
- (3) PCC = rozhranie verejnej siete

Prehľad kritických surovín, rok výroby zariadenia

Prehľad kritických surovín:

Prehľad kritických surovín obsiahnutých v tomto zariadení nájdete na nasledujúcej webovej adrese:

www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

Výpočet roku výroby zariadenia:

- každé zariadenie má priradené sériové číslo
- toto sériové číslo pozostáva z 8 číslic – napríklad 28020099
- prvé dve číslice udávajú číslo, z ktorého sa dá vypočítať rok výroby zariadenia
- Toto číslo ménus 11 udáva rok výroby
 - Napríklad: sériové číslo = **28**020065, výpočet roku výroby = **28** -11 = 17, rok výroby = 2017

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations

